


改善箇所説明図

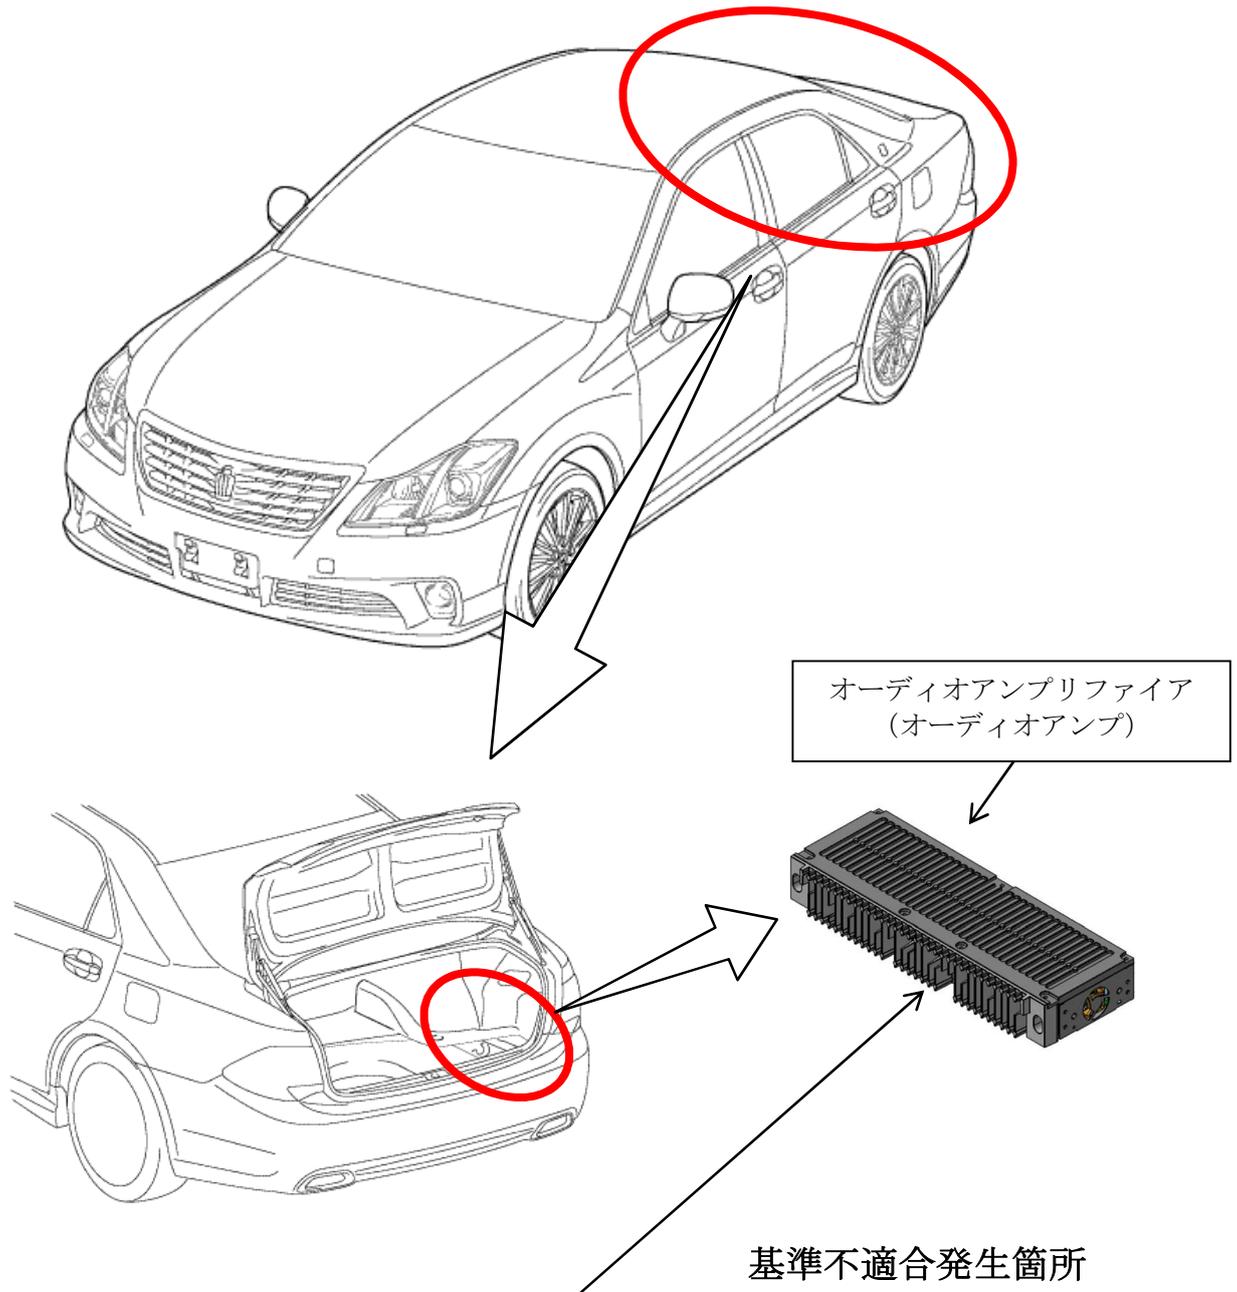

注： は交換部品を示す。

オーディオアンプにおいて、冷却用開口部の近くにあるスピーカ駆動用素子に保護する回路がないため、異物等により当該素子が短絡すると、過電流が流れ、素子が損傷するものがある。そのため、基板が焼損し、最悪の場合、基板焼損時の可燃性ガスが発火し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、保護回路付素子を搭載したオーディオアンプに交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の最終桁上部に黄色ペイントを塗布する。