


②改善箇所説明図

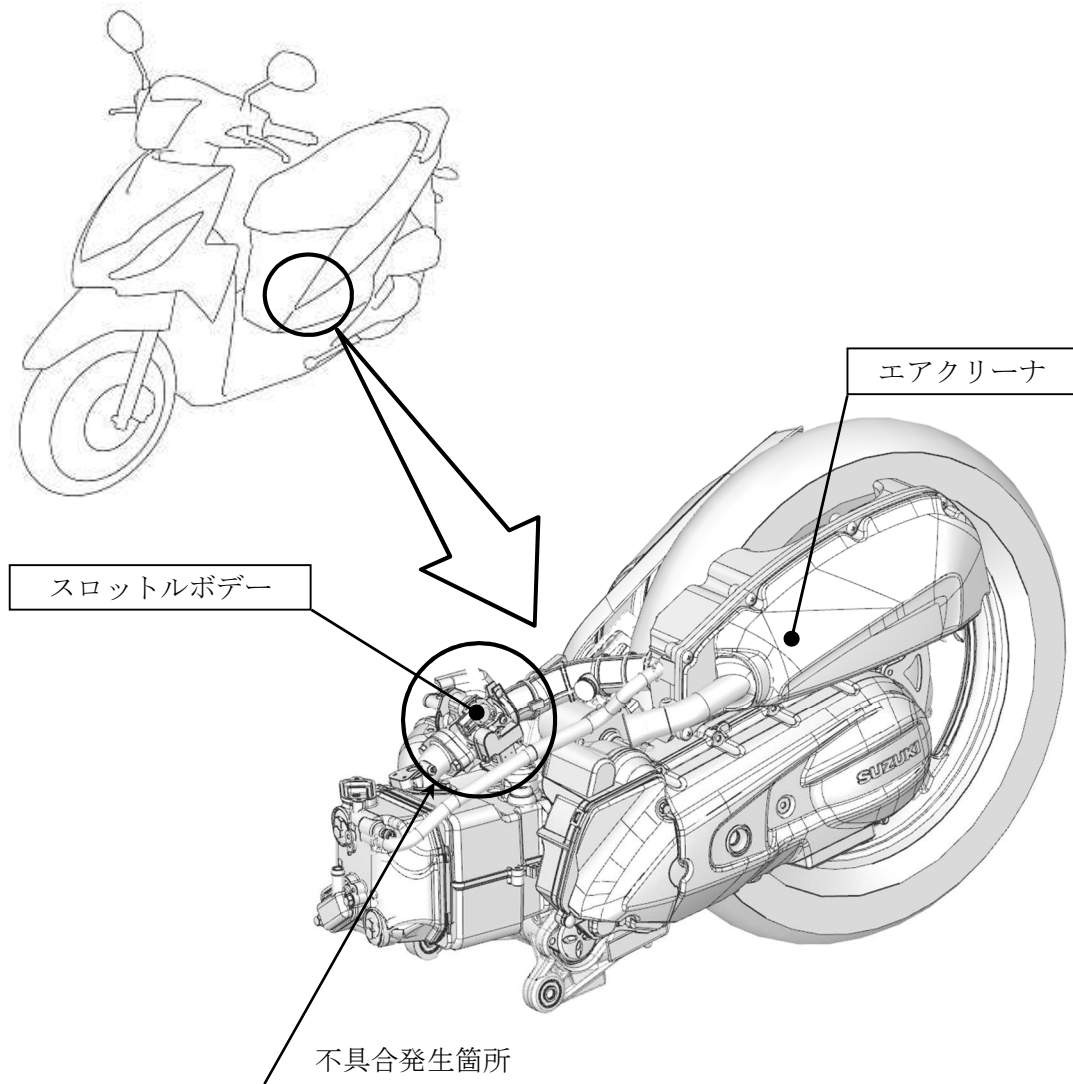

車両製造工程において、原動機エアクリーナ内部にボルトが混入したものがあある。そのため、走行中の振動等により当該ボルトがスロットルボデーへ移動し、最悪の場合、スロットルバルブにはさまり、原動機の回転数が下がらないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアクリーナとスロットルボデーを点検し、ボルトを発見した場合は取り除く。

注： は点検する部品を示す。

識別：サイドスタンドブラケットに黄色のシールを貼付する。