


改善箇所説明図

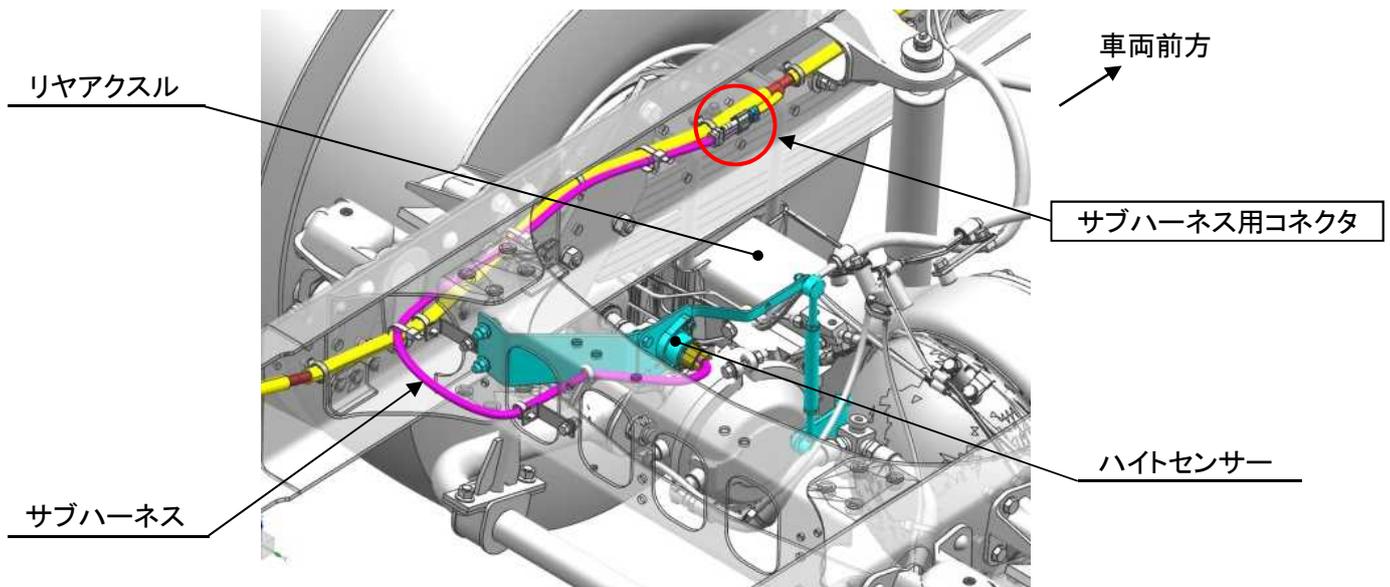

ディスチャージヘッドライトを装着した中型トラックにおいて、リヤ側で車両姿勢を検知するハイトセンサーのコネクタのピン配列が不適切なため、当該ハイトセンサーが機能しない。そのため、悪路走行時等においてディスチャージヘッドライトのオートレベリングシステムが作動しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、サブハーネスのコネクタピン配列を適切な状態に組み替える。

注：□ は、ピン配列を組み替える部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT81」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける