


改善箇所説明図

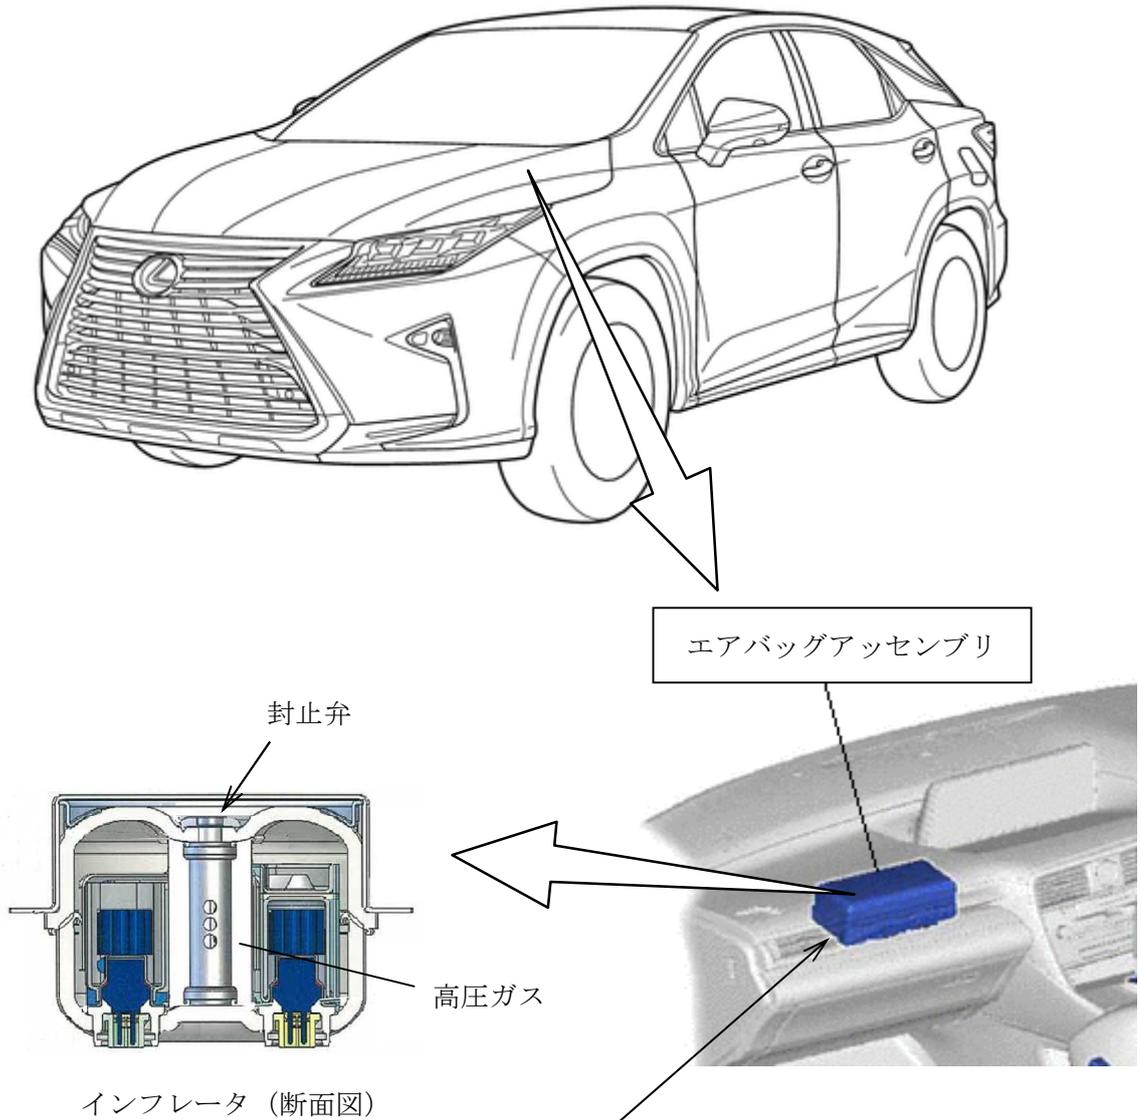

注： は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

助手席用エアバッグインフレーター（膨張装置）において、高圧ガス封止弁の溶接が不適切なため、当該弁の開弁圧力が低下しているものがある。そのため、意図せず高圧ガスが開放されて、エアバッグが展開するおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席用エアバッグアッセンブリを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。