


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

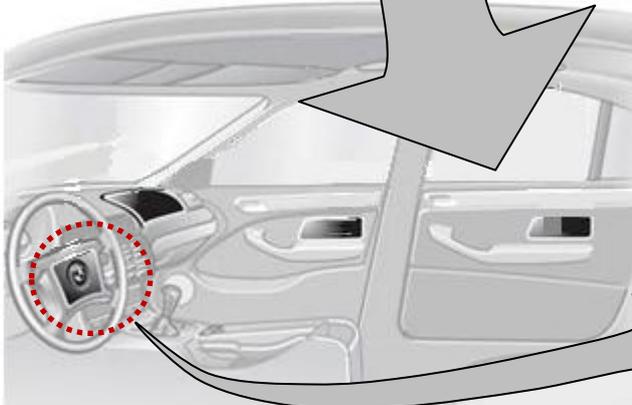

左ハンドル車

運転席エアバッグ（裏側）



インフレーター

基準不適合箇所

運転席エアバッグ内のインフレーター

基準不適合の内容

運転席用のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアバッグインフレーターを対策品に交換する。