


## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

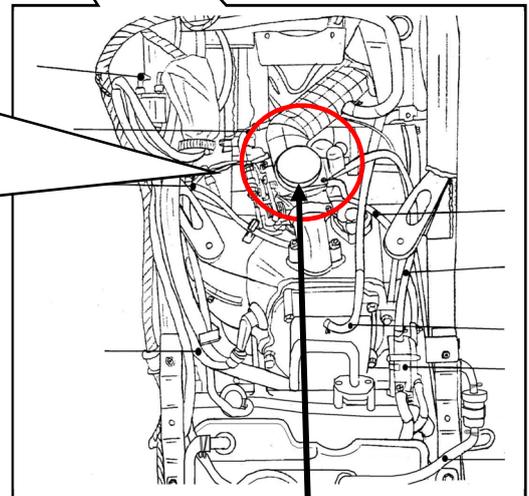

キャブレターアッセンブリー式

〔キャブレターのスロットルバルブにおいて、キャブレターボディの形状が適切のため、リターンスプリングがキャブレターボディから外れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スロットルバルブが戻らず、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。〕

注：□ は交換部品を示します。

### 改善の内容

全車両、キャブレターを対策品に交換する。

対策後の識別：対策品のキャブレターASSYに青ペイントする