


## 改善箇所説明図

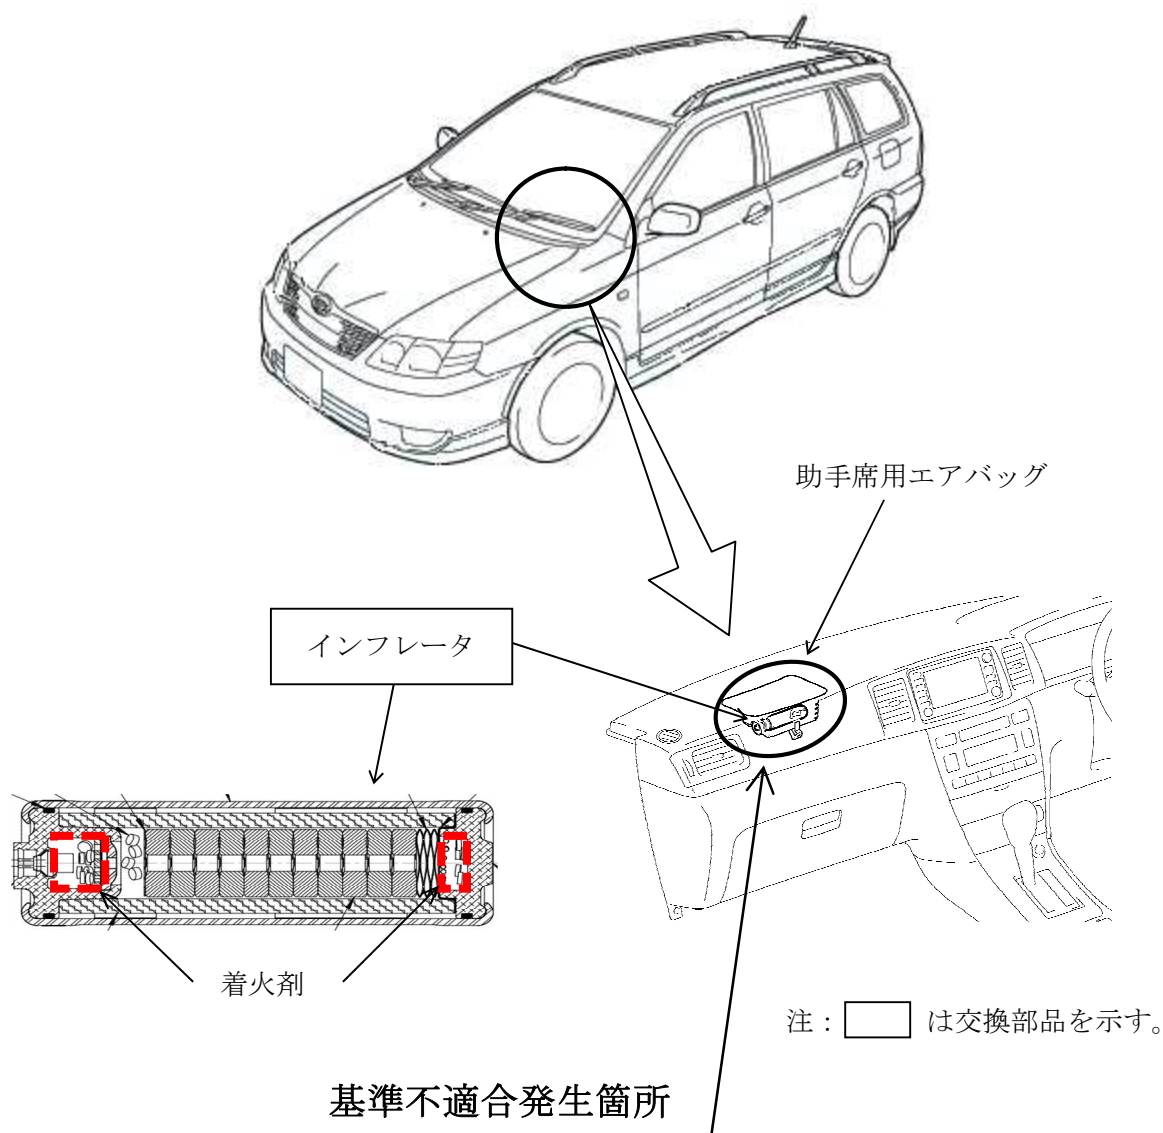

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、着火剤充填工程での設備停止時の処置が不適切なため、充填量が少ないものがある。このため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグインフレーターを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号1桁目上部に黄色ペイントを塗布する。