


改善箇所説明図

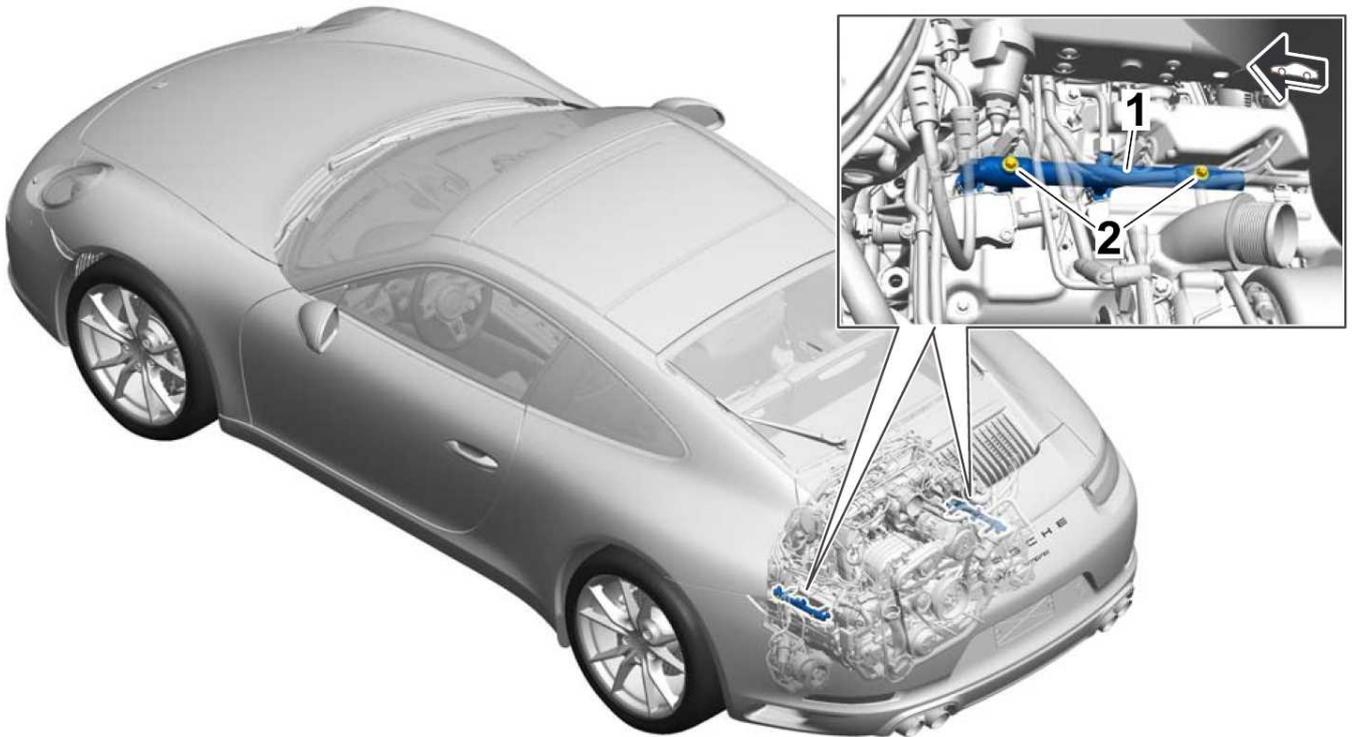

- 1 : 燃料配管 (デリバリパイプ)
- 2 : 燃料配管取付ボルト

基準不適合発生箇所

燃料配管(デリバリパイプ)の取付ボルトの耐食性が不足しているため、取付ボルトが応力腐食によって折損することがある。そのため、燃料配管と燃料噴射装置の接続部に隙間が生じ、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料配管取付ボルトを対策品と交換する。

注: □は交換部品を示す