


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

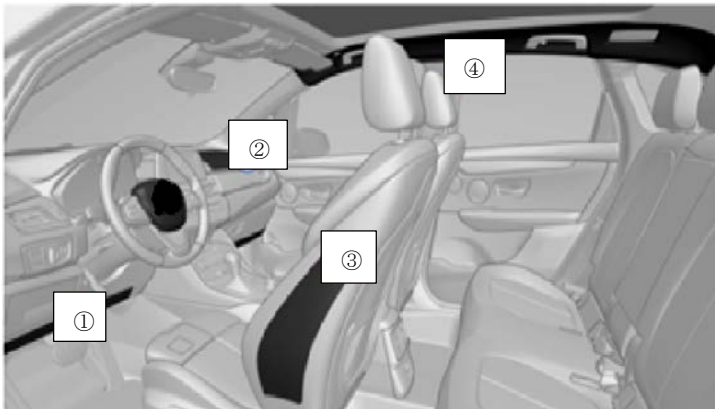

左ハンドル車

基準不適合箇所

運転席または助手席エアバッグ内のインフレーター点火装置

①	ニーエアバッグ
②	助手席エアバッグ
③	フロントシートサイドエアバッグ（図は運転席側）
④	ヘッドエアバック

基準不適合の内容

エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善措置の内容

車両により不具合のあるエアバッグの位置が異なるため、車両によって以下の改善措置を行う。

- ①運転席又は助手席用もしくは両方のニーエアバッグユニットを良品と交換する。
- ②助手席用のエアバッグユニットを良品と交換する。
- ③右フロントシートサイドエアバッグユニットを良品と交換する。
- ④左右もしくはどちらか片側のヘッドエアバッグユニットを良品と交換する。