


# 改善箇所説明図

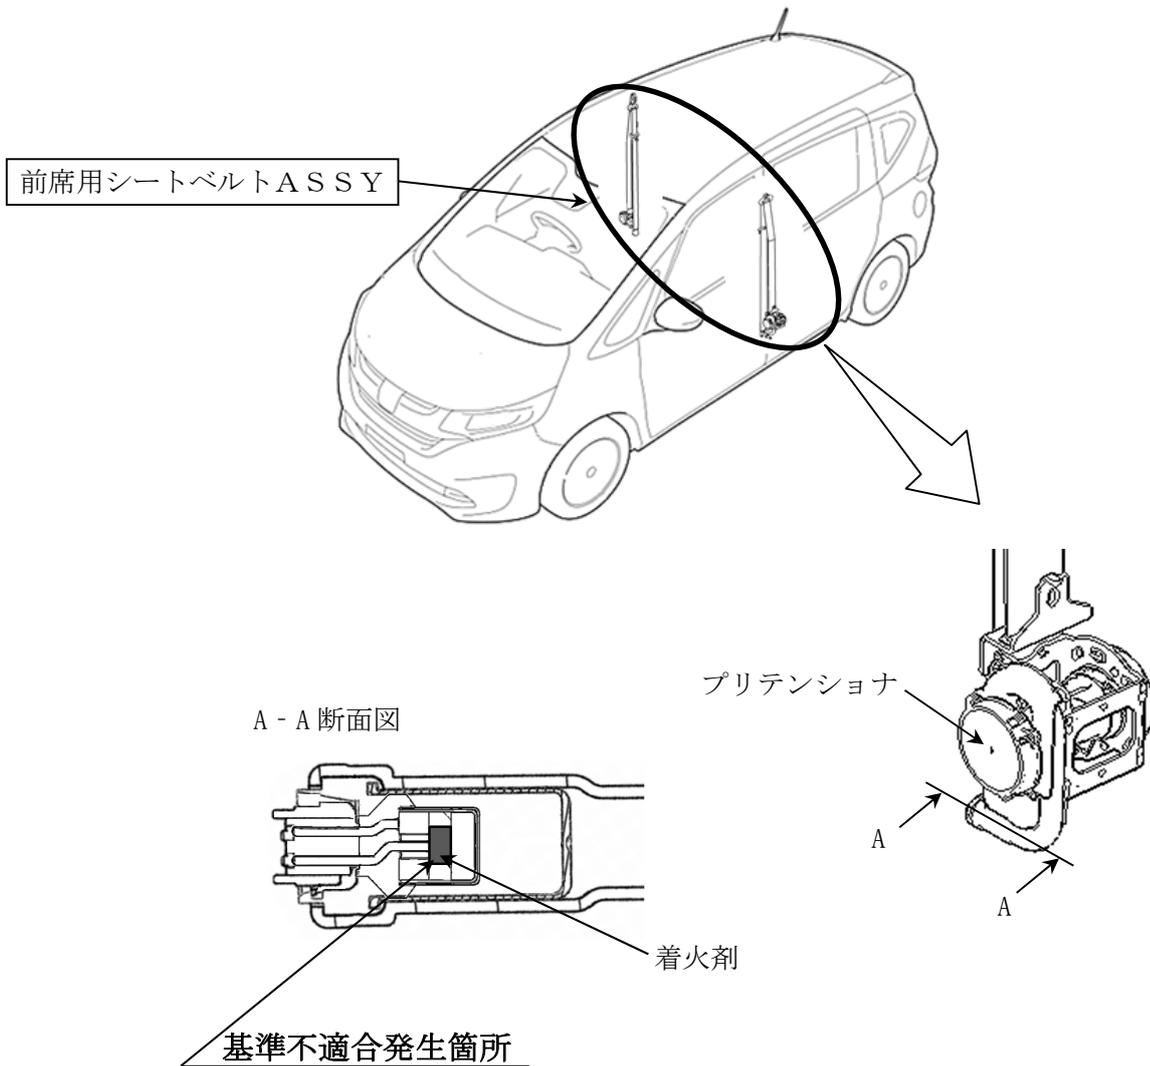

前席用シートベルトのプリテンショナにおいて、シートベルト巻取り機構を作動させる着火剤の配合量の設定が不適切なものがある。そのため、衝突時に正常に着火剤が着火せず、プリテンショナが作動せずシートベルトを引き込まないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、左右または片側の前席用シートベルトASSYを良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：頭部が緑色ペイントされているボルトで、前席用シートベルト下側アンカーを締め付ける。