


改善箇所説明図

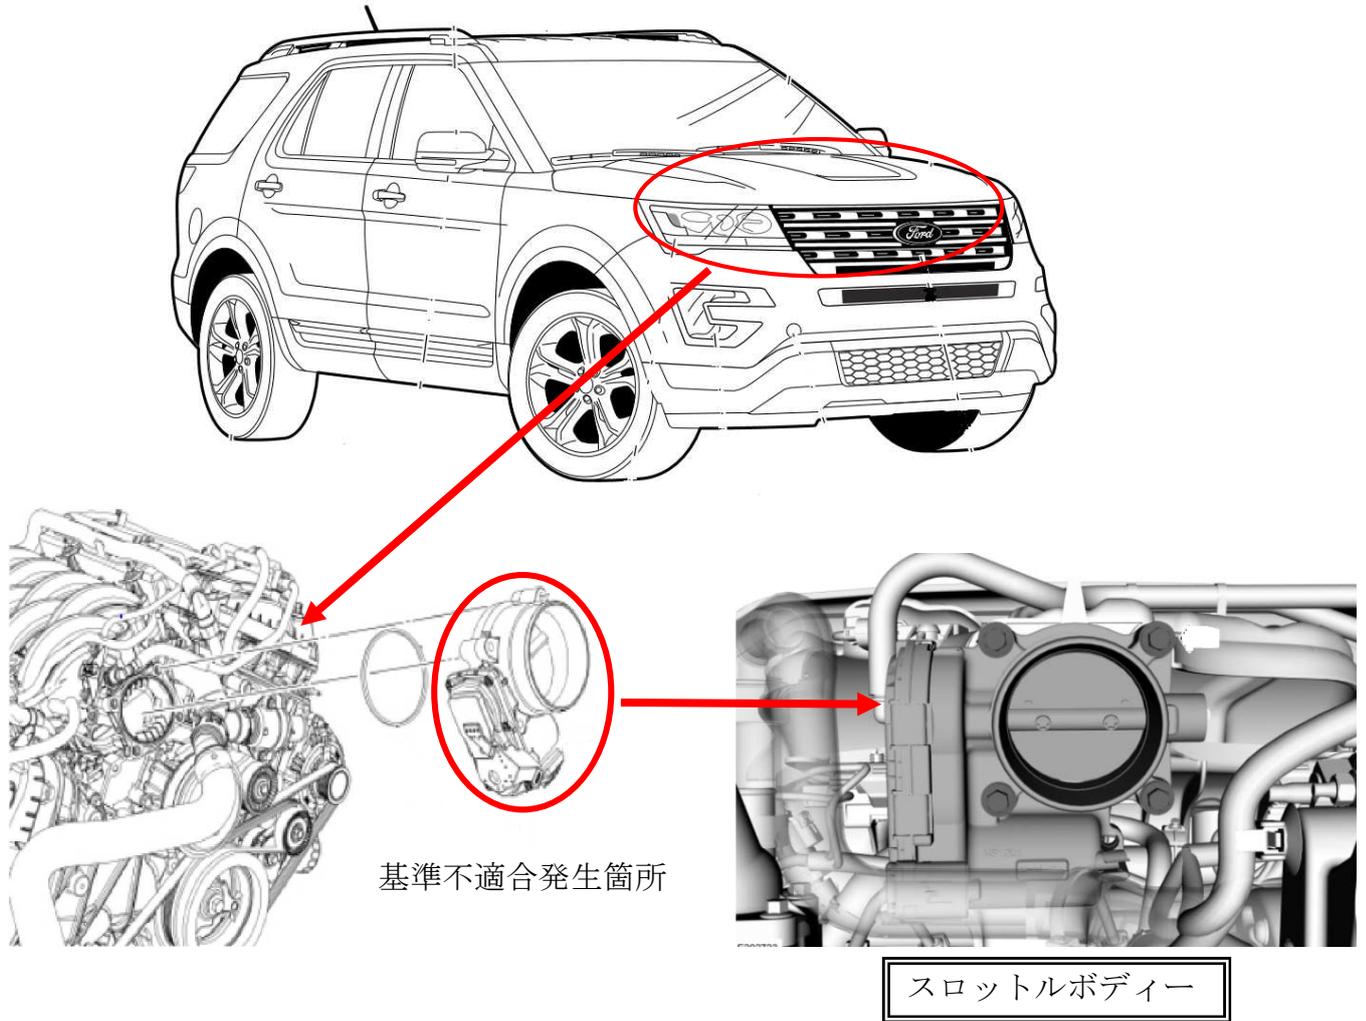

不具合の内容

原動機のスロットルボディーにおいて、スロットル開度を調整するモーターの設計が不適切なため、モーターブラシの磨耗粉により、通電性が低下し、モーターの動作が低下することがある。そのため、スロットルの開閉が正しく行われなくなり、警告灯が点灯し、エンジン出力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、スロットルボディーを対策品に交換する。

識別：左ストラットタワー上部前方に黄色いペイントを塗布する。

注： 内は改善箇所を示す。