


## 改善箇所説明図

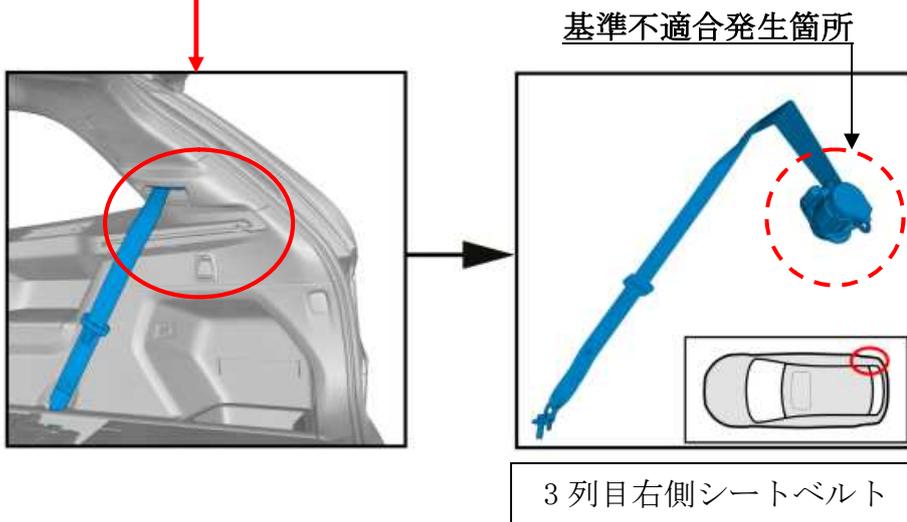

### 基準不適合発生箇所

後部座席(3列目)の右側シートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがある。そのため、衝突時にプリテンショナーが作動した際、ガス発生装置の容器が内張りを破って車室内に飛び出すおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後部座席(3列目)の右側シートベルトを良品に交換する。

### 識別

運転者席側後席ドアヒンジ部へ黄色ペイントを塗布する。

注：  は交換箇所を示す。