


## 改善箇所説明図

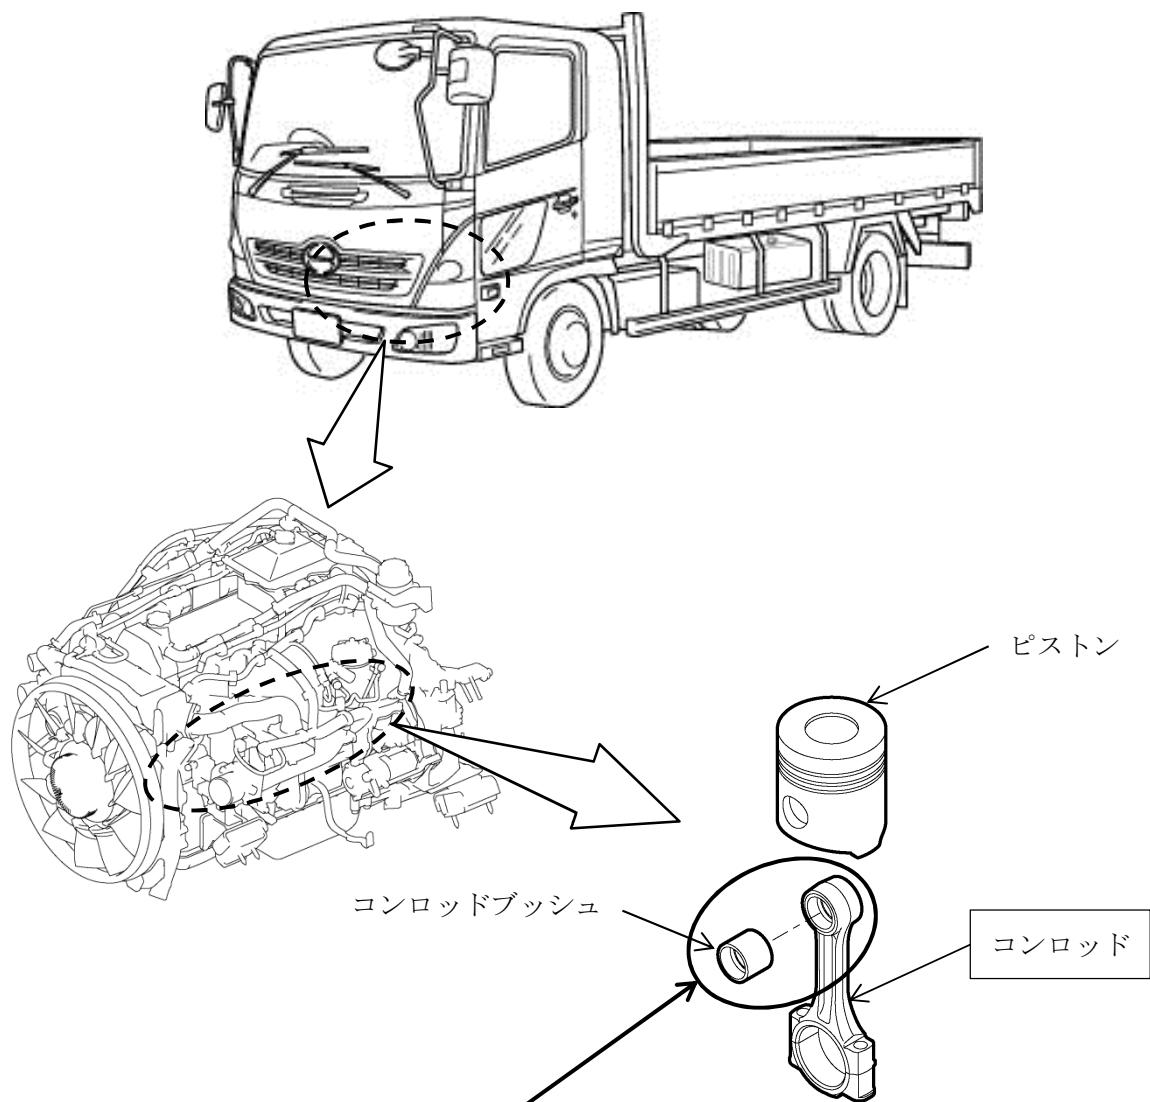

### 基準不適合発生箇所

中型トラック及びバスのエンジンにおいて、コンロッドブッシュ挿入時の製造条件が不適切なため、ブッシュの保持力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブッシュが摩耗、損傷することで異音が発生し、最悪の場合、エンジンが破損して走行できなくなるおそれがある。

#### 改善の内容：

全車両、コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換する。

識別：改善済車両にはシリンダヘッドカバーに黄色ペイントを塗布する。