


改善箇所説明図



制御モジュール

1

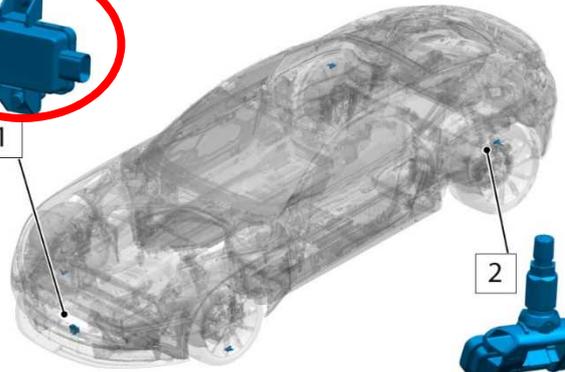

2



タイヤ空気圧センサー

不具合発生箇所

タイヤ空気圧監視装置の制御モジュール
(赤丸で囲った箇所1)

不具合の内容

タイヤ空気圧監視装置の制御モジュールにおいて、当該モジュールのプログラムが不適切なため、タイヤ空気圧の異常を検知する値が低いものがある。そのため、設計値より低いタイヤ空気圧で警告灯が点灯し、協定規則第64号第2改訂版で定める要件に適合しない。

改善措置の内容

全車両、タイヤ空気圧監視装置の制御モジュールのプログラムを変更する。

識別：運転席ドアストライカー 上下ビスの頭部に黄ペンを塗布する。