


[改善箇所説明図] ③

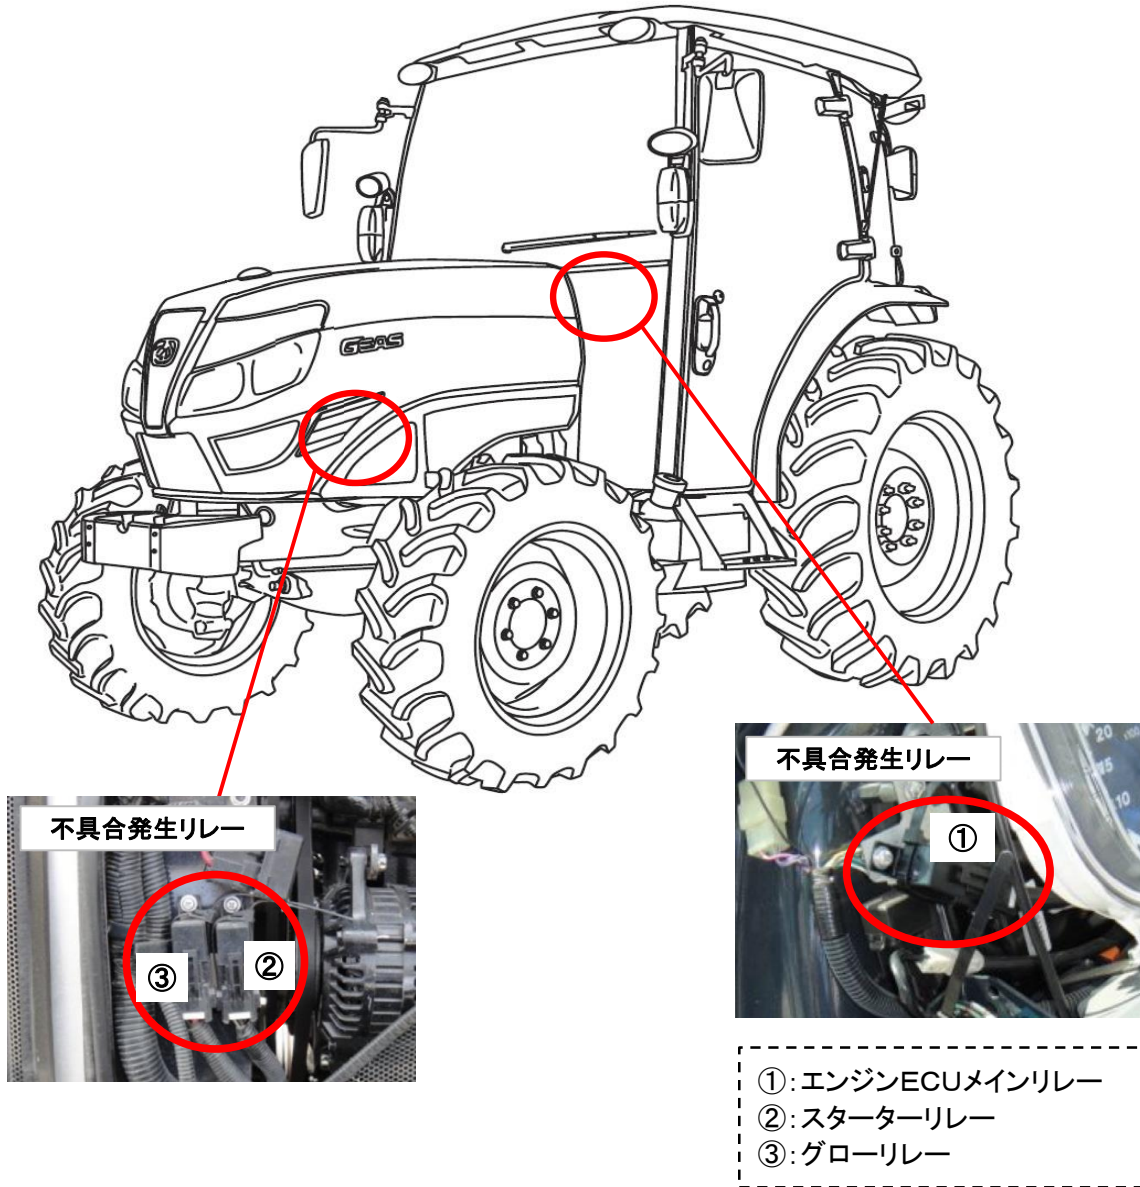

不具合発生箇所

〔 農耕トラクタのハーネスにおいて、リレー接合用のカップラーの選定が不適切なため、接触不良が発生するものがある。そのため、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。 〕

改善内容

全車両、カップラー形状が適合するリレーと交換する。

識別

リレー本体に白色ペイントを塗布する。

