


## 改善箇所説明図

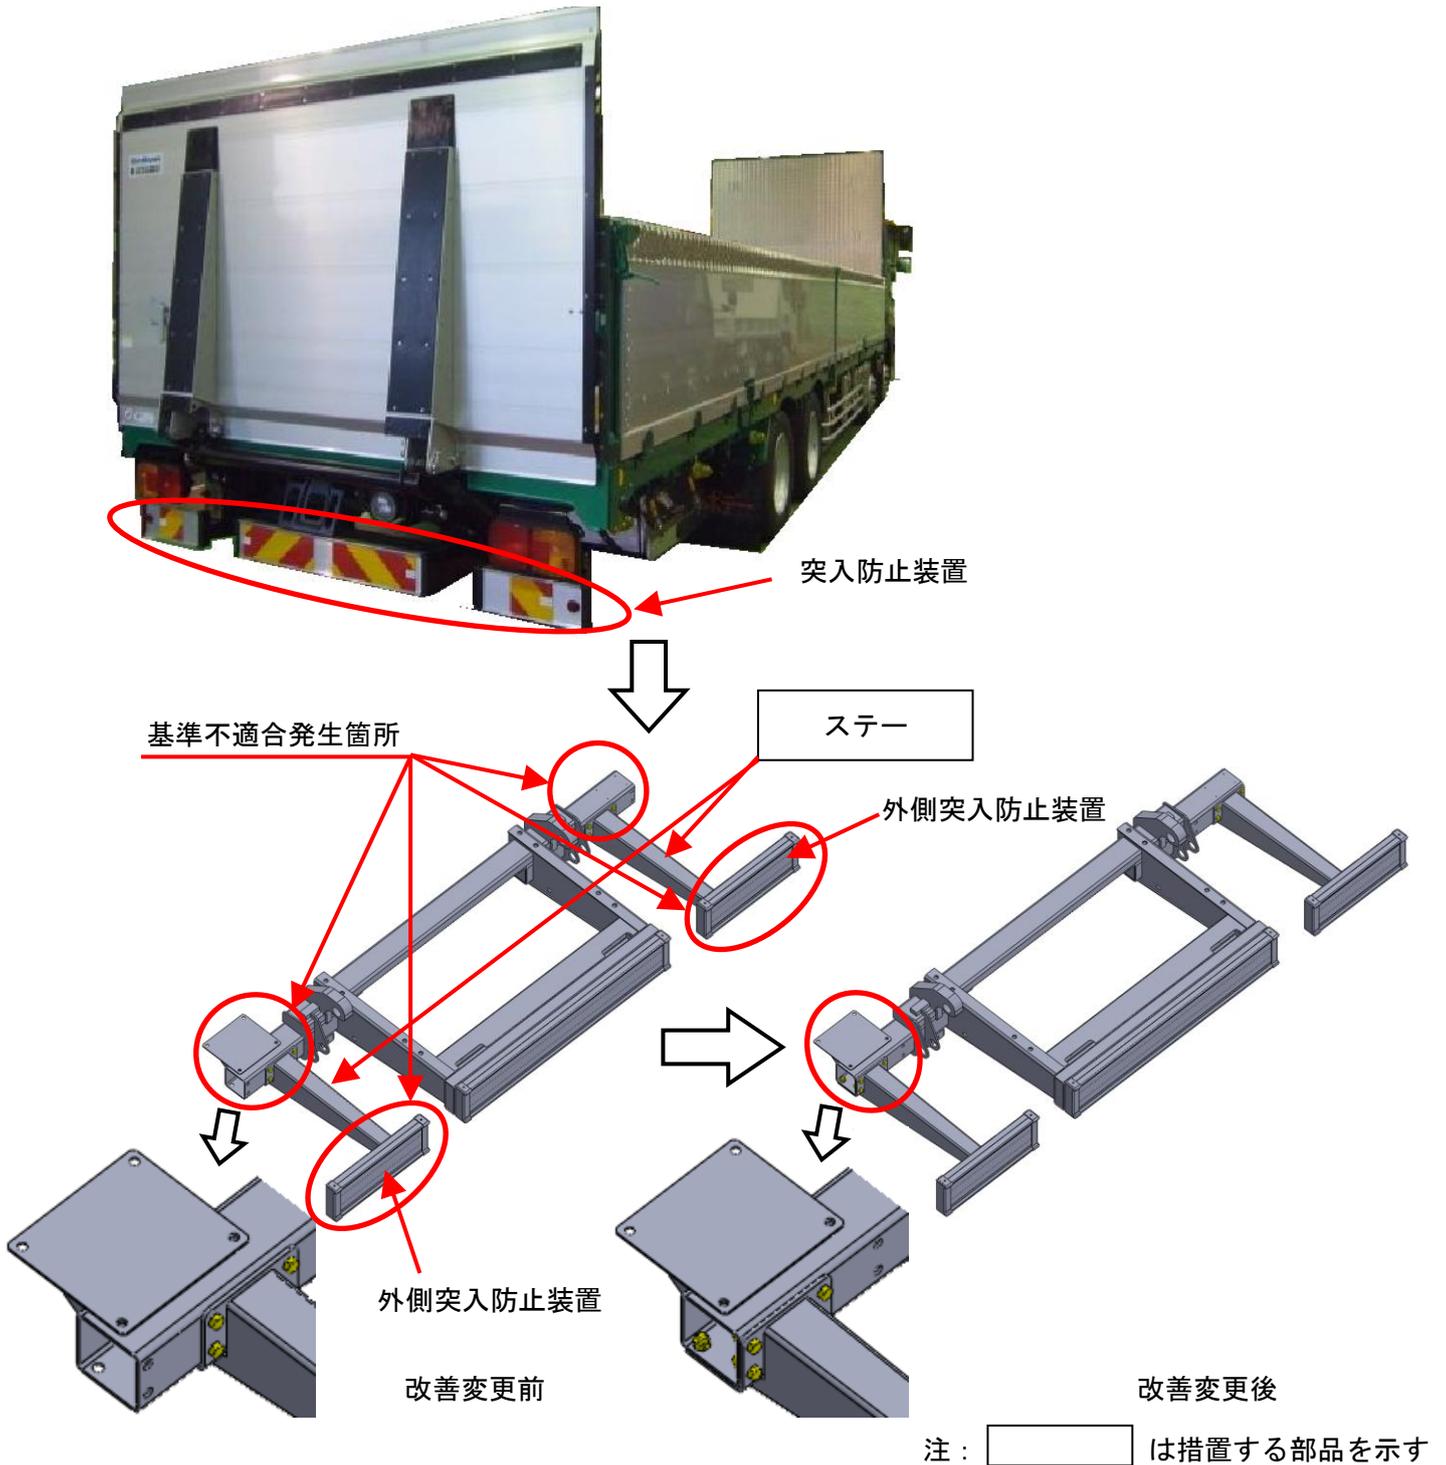

〔 3分割式の突入防止装置において、取付作業が不適切なため、外側突入防止装置のステアーが誤った位置に取り付けられているものがある。このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準値を超え、道路運送車両の保安基準に適合しない。 〕

### [改善の内容]

全車両、外側突入防止装置のステアーを正規の位置に取り付ける。

### [識別方法]

改善実施済車には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo. 4123のステッカーを貼り付ける。