


改善箇所説明図

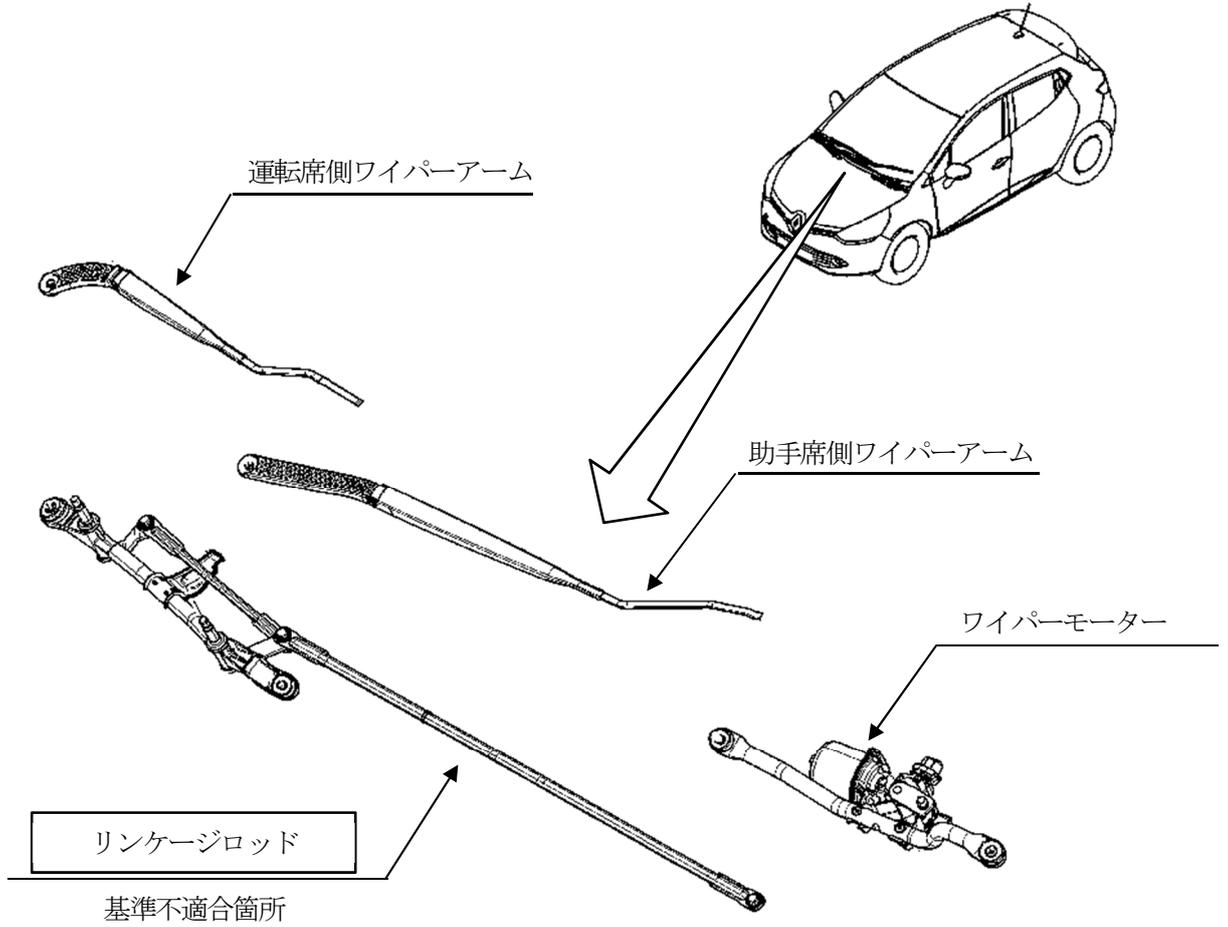

注：図中の は交換する部品を示す。

フロントワイパーにおいて、ワイパーモーターの駆動力を左右のワイパーアームに伝達するリンケージロッドの設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、フロントワイパー使用中にリンケージロッドが変形し、ワイパーモーターから外れ、フロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リンケージロッドを点検し、対策前のリンケージロッドが取り付けられている場合は、当該ロッドを対策品と交換する。

識別

ルノー社指定ステッカーの最上段の A の上、1 の左に「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm

色：青地に黒字で印刷

×	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						
E						