




## 改善箇所説明図

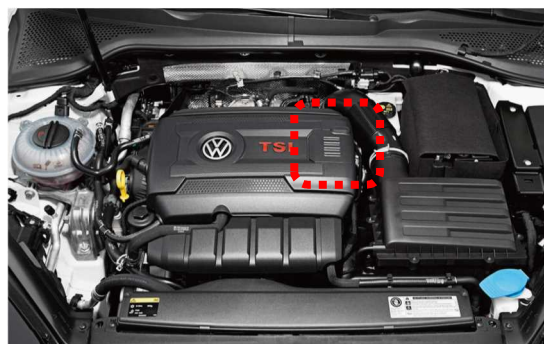

基準不適合箇所  
高圧燃料ポンプ

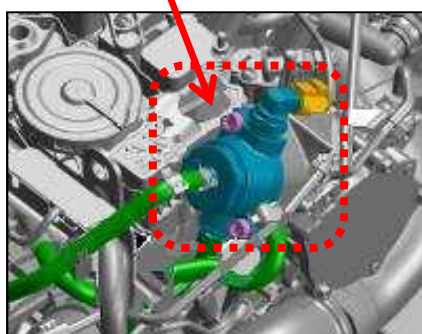

 は、交換する部品を示す

### 不具合の内容

燃料装置において、高圧燃料ポンプの設計が不適切なため、ポンプハウジングと燃料調圧バルブ間の密閉性が不足しているものがある。そのため、高速走行時等に当該ポンプ内の燃料圧力が高い際、燃料調圧バルブ取付部から燃料が漏れるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、高圧燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「20AK、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

