


改善箇所説明図

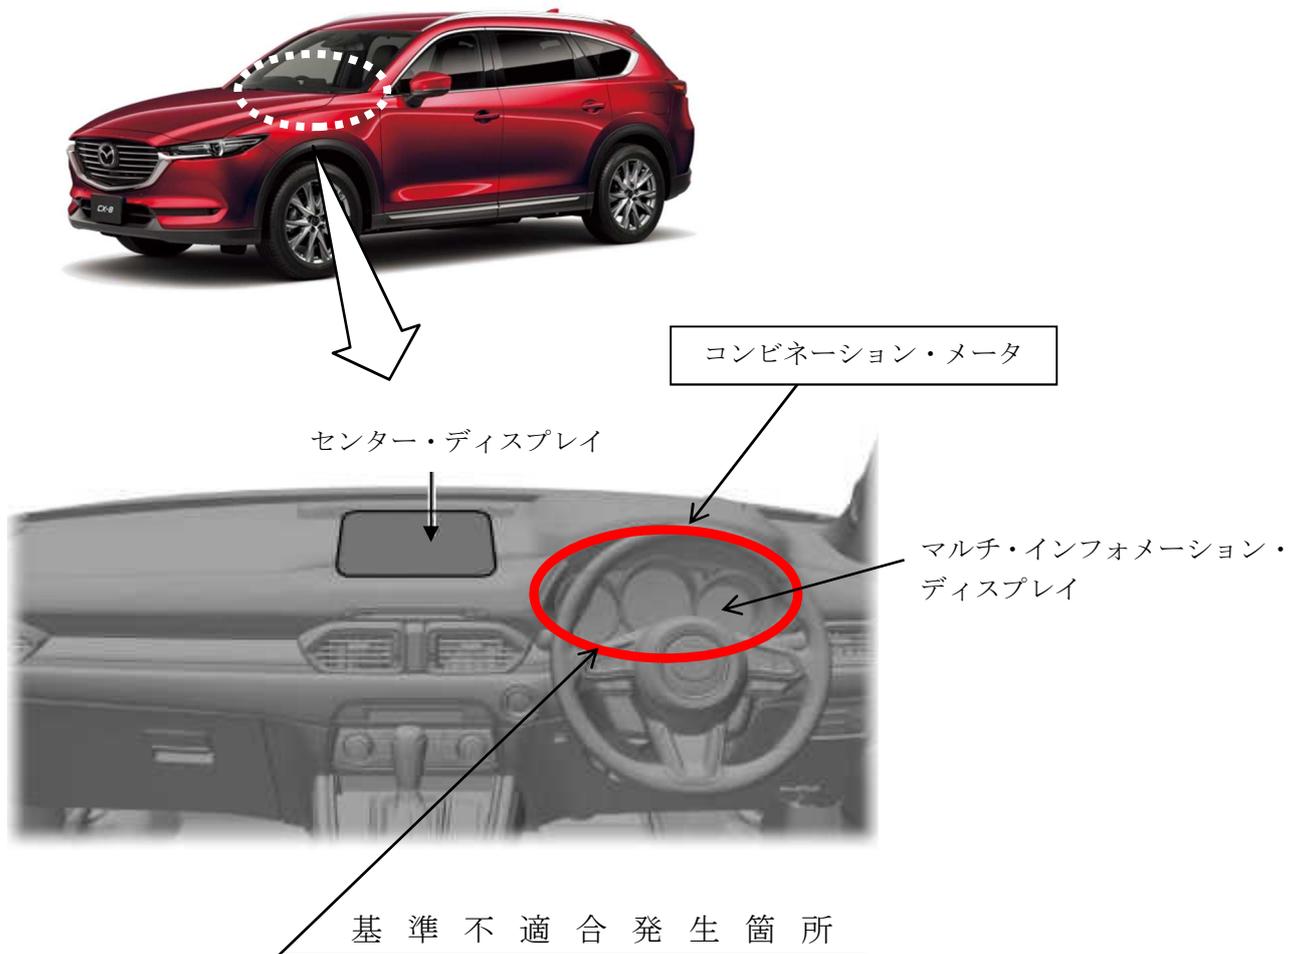

コンビネーション・メータにおいて、通信用プログラムが不適切なため、通信信号が送受信できなくなり、マルチ・インフォメーション・ディスプレイにアドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート等のシステム異常が表示され、当該装置が機能しないことがある。また、カメラの画像表示に切り替える操作をした場合でも、センター・ディスプレイにカメラの画像が表示されないため、車両の直前および直左等、周囲の状況が確認できず保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、コンビネーション・メータの通信用プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左リヤ・ドア・アッパ・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、対策プログラムに修正する部品を示す。