


## 改善箇所説明図

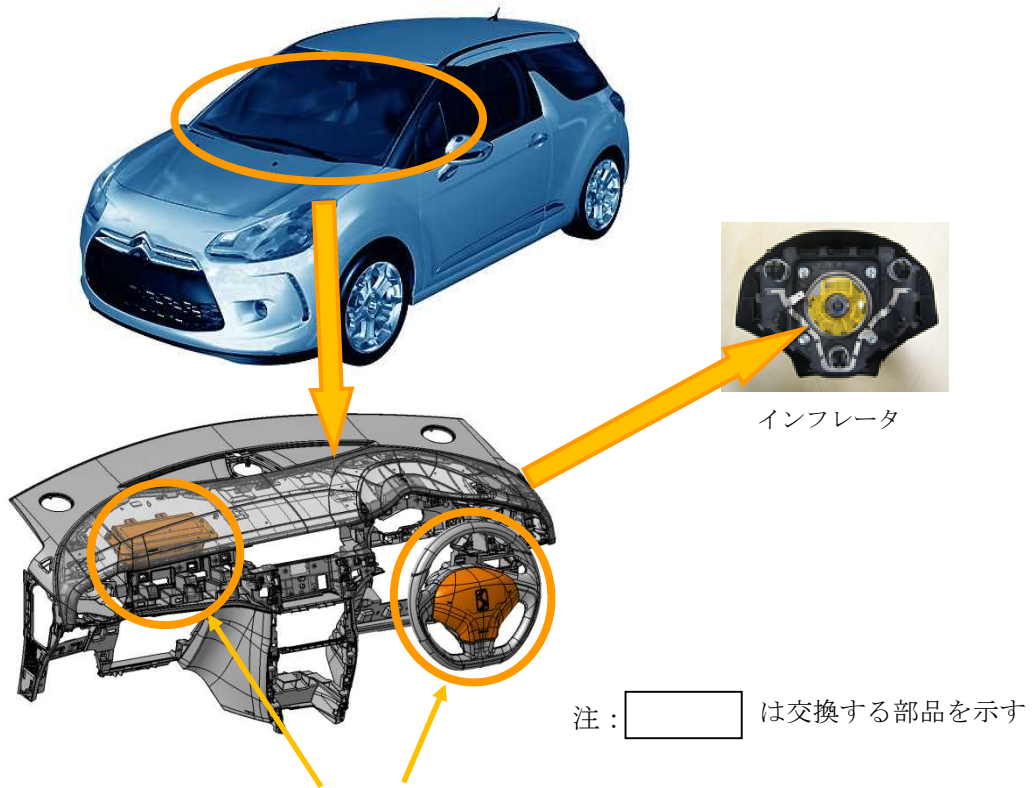

基準不適合箇所 (運転席または助手席エアバッグ内のインフレーター)

### 不具合の内容

運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

### 改善措置の内容

車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。

- ① 運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。
- ② 運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。

### 識別

運転席ドアストライカー取り付けボルトの1つに黒ペイントを塗る。