


改善箇所説明図

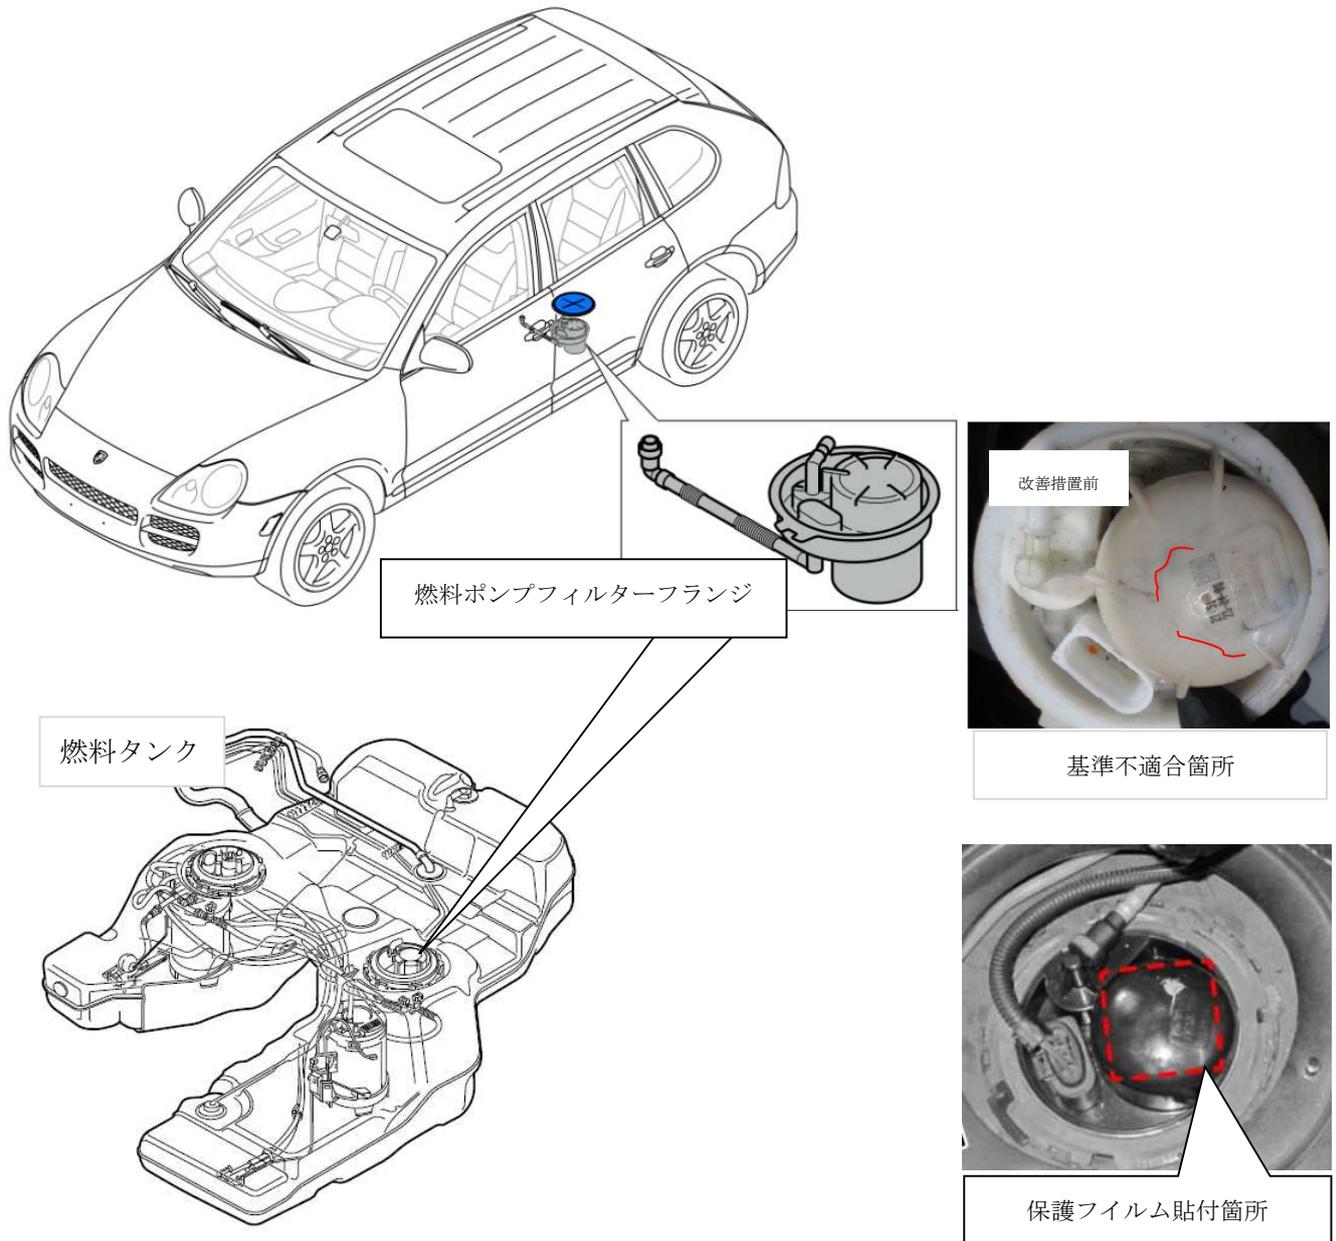

基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料ポンプフィルターフランジの取付位置が不適切なため、当該フランジ部が雨水等の被水により劣化することがある。そのため、フランジ部の強度が低下し、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力によりフランジ部に亀裂が生じ、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ポンプフィルターフランジを新品に交換し、保護フィルムを貼り付ける。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注：□は改善部品を示す。