


改善箇所説明図

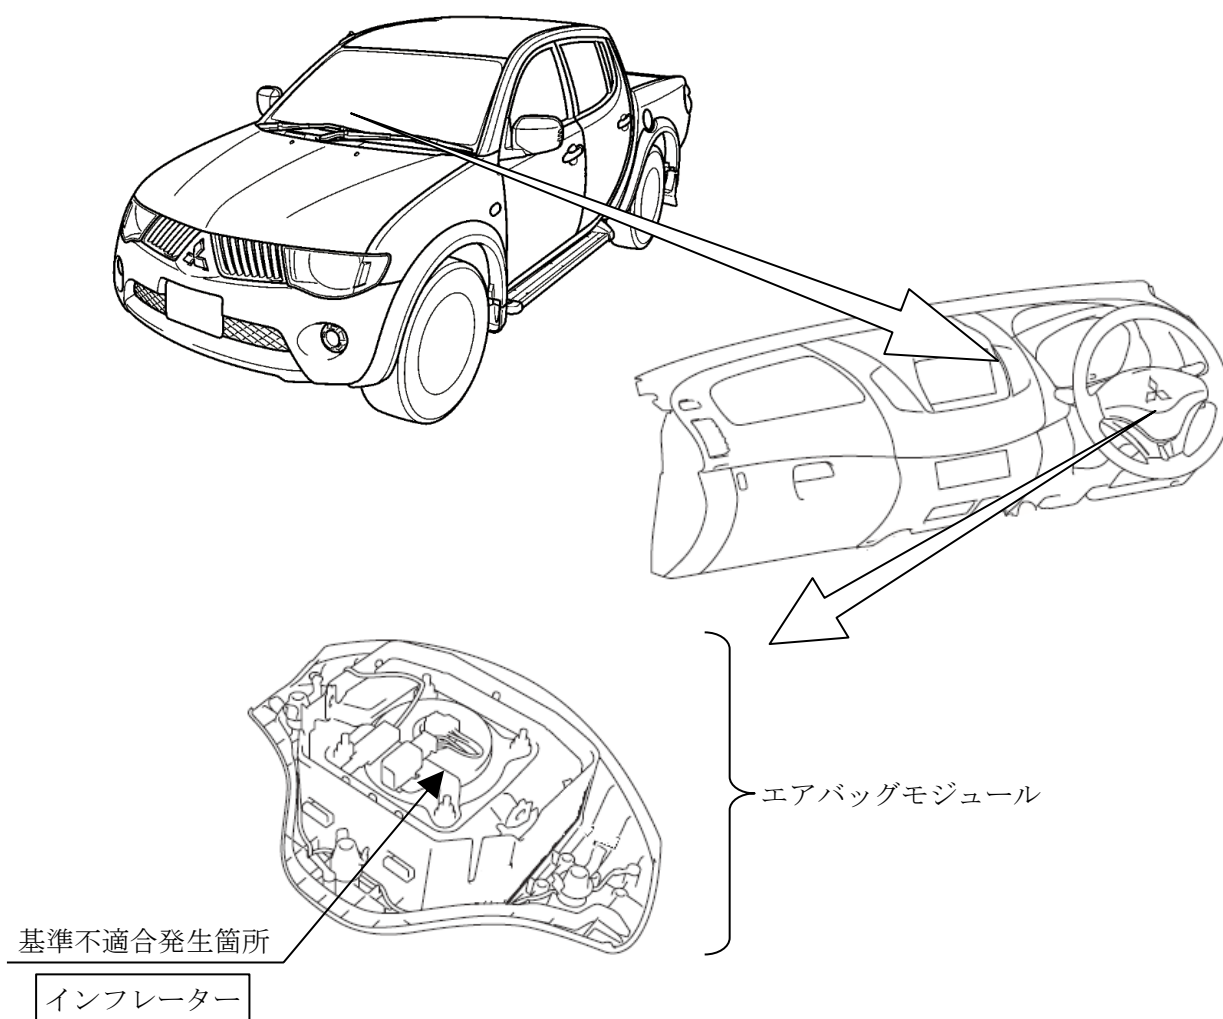

運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグインフレーターを対策品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：フードヒンジ左側(助手席側)の下側ボルト部に、白または黄色ペイントを塗布する。