



# 改善箇所説明図

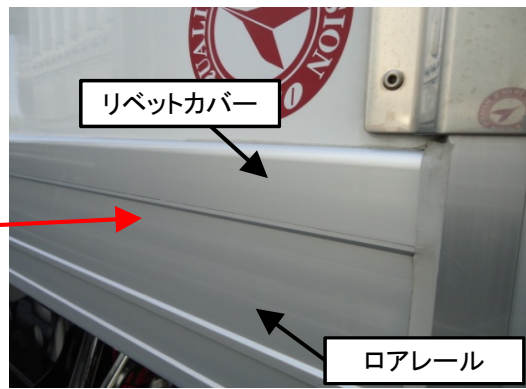


**改善前**


**基準不適合発生箇所**

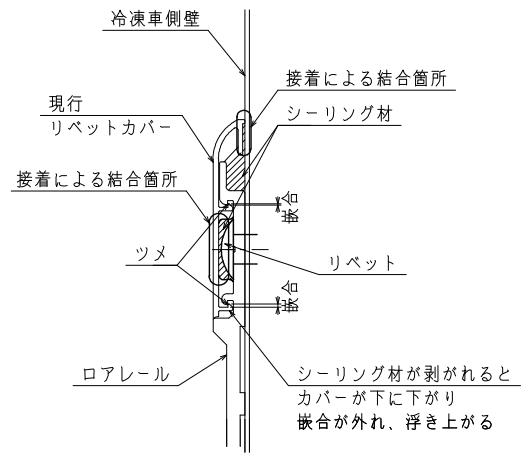

**改善後**

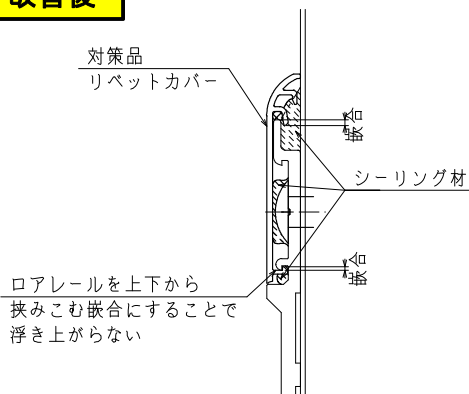

**対策品リベットカバー**

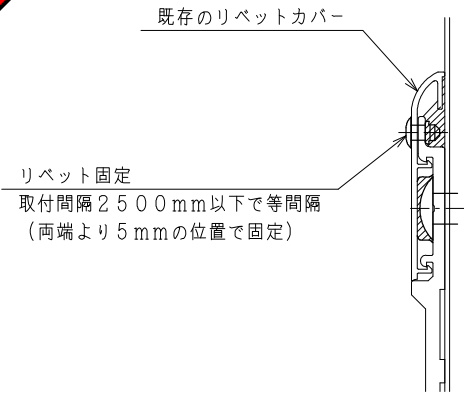

**リベット固定**

## 不具合の内容

冷蔵冷凍車において、荷箱側面のリベットカバーの取付指示が不適切なため、密着が不十分なものがある。そのため、荷箱が温度変化により変形した際に、リベットカバーが荷箱より浮き上がり、最悪の場合、脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。

## 改善の内容

全車両点検し、リベットカバーに浮き上がりがある場合は、リベットカバーを対策品に交換し、リベットカバーに浮き上がりがない場合は、既存のリベットカバーをリベットで固定する。

識別：改善実施済車両には、荷箱前面右下部の製造銘板付近に対策済みNo.4252のステッカーを貼付する。