


改善箇所説明図

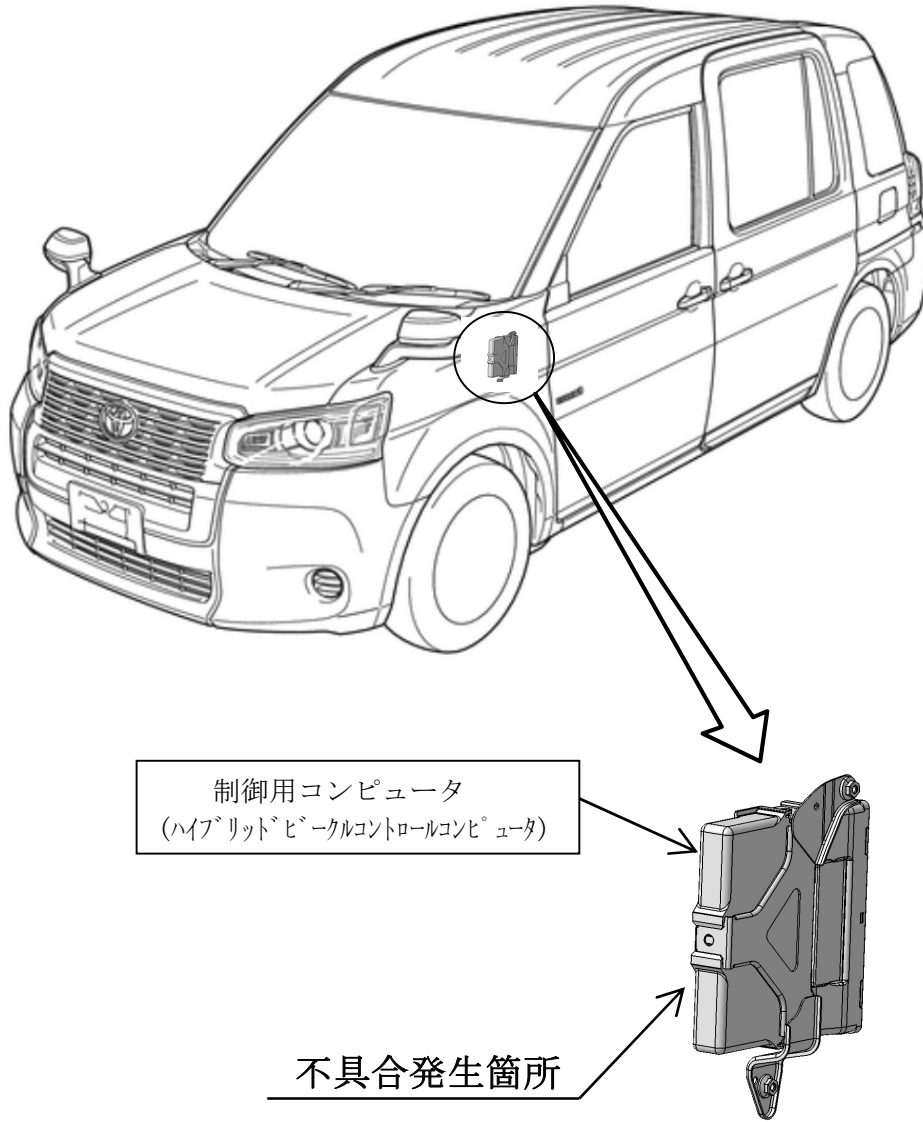

注：□は修正部品を示す。

シフトロック装置において、制御プログラムが不適切なため、停車中ハイブリッド用エンジンが始動時または停止時にシフトロックが作動しないことがある。そのため、ブレーキを踏まずにPレンジからDまたはRレンジにシフト操作可能となり、意図せず車が動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両、シフトロック制御プログラムを修正する。

識別：改善済車両には運転席下の車台番号打刻のハイフン下に黄色ペイントを塗布する。