


改善箇所説明図

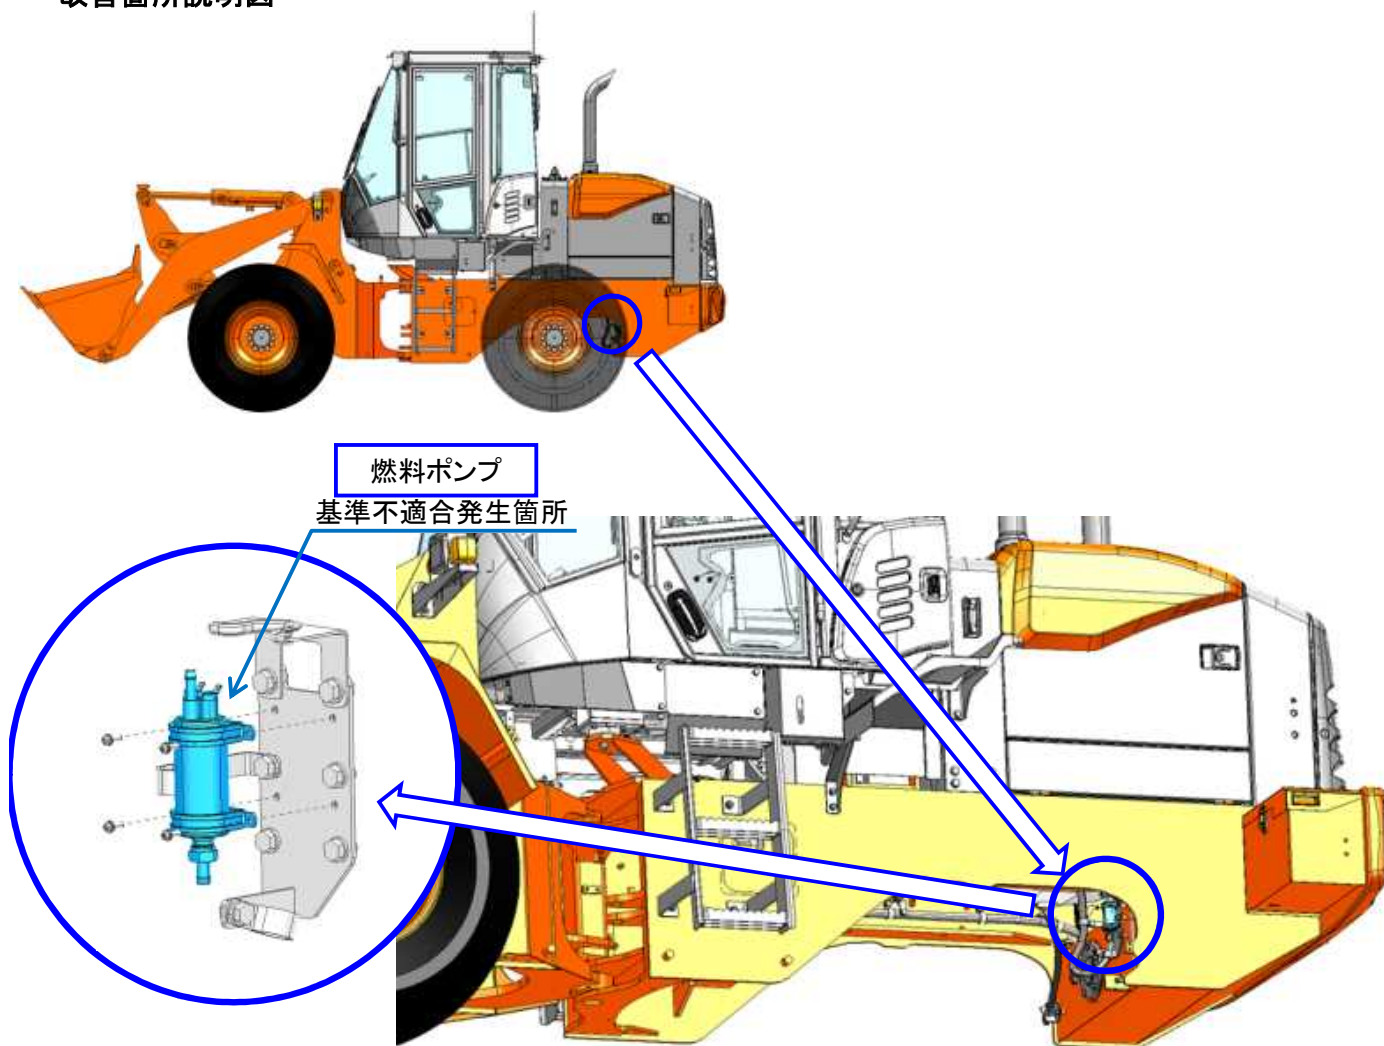

注: は交換部品を示す。

シヨベルローダの燃料ポンプにおいて、モーターブラシの構造が不適切なため、ブラシが異常摩耗し、接点不良が生じることがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。

識別： リヤフレームに白色ペンキを塗布する。

