
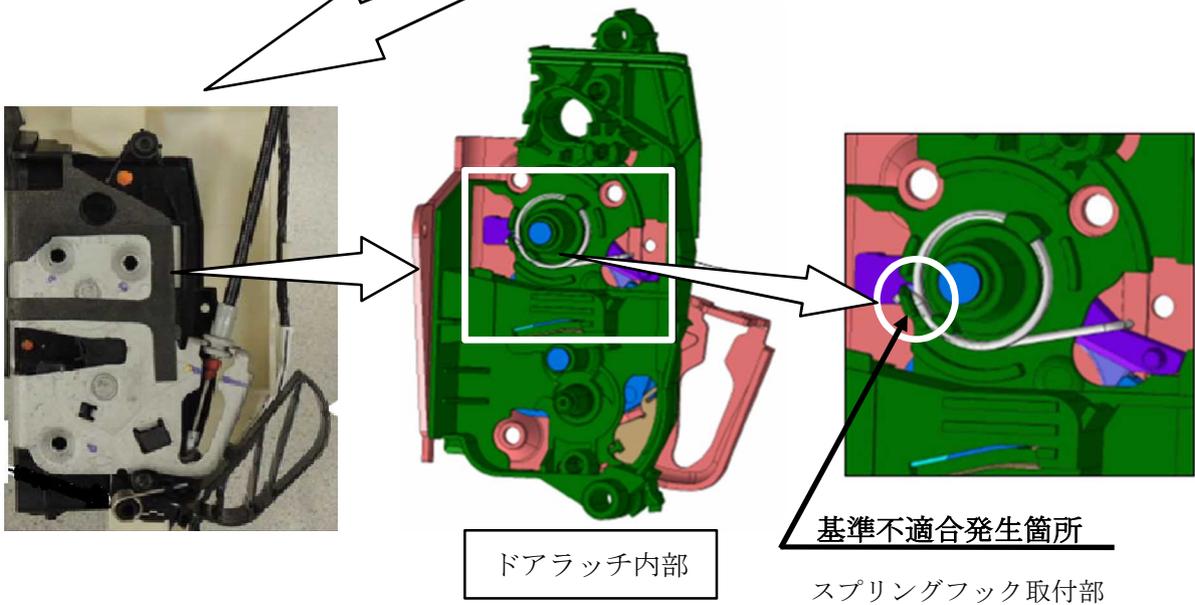


改善箇所説明図

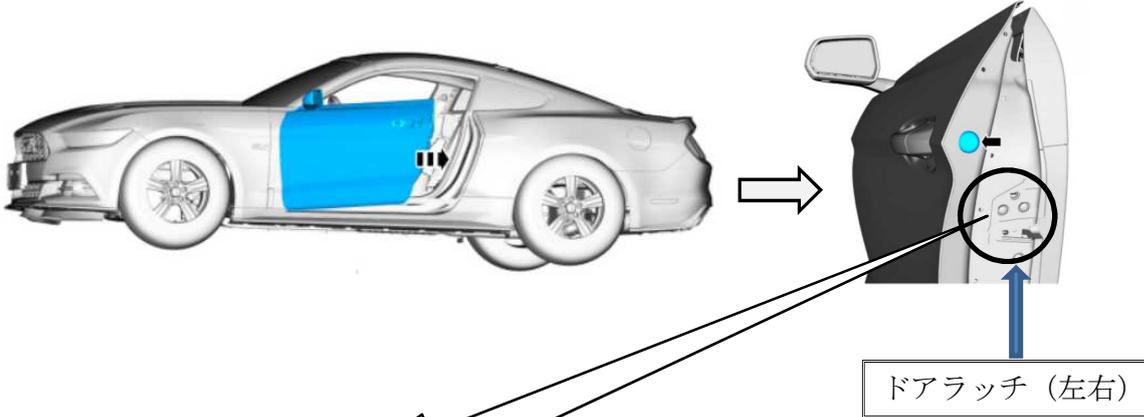

不具合の内容

左右ドアラッチにおいて、ラッチ内部のスプリングフック取付部の強度が不足しているため、ドアの開閉を繰り返すと当該部位が破損することがある。そのため、ドアラッチが確実にロックされず、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右ドアラッチを対策品と交換する。

識別：右（助手席側）ドアチェックリンクボルトに黄ペンを塗布する。

注： 内は改善箇所を示す。