


改善箇所説明図

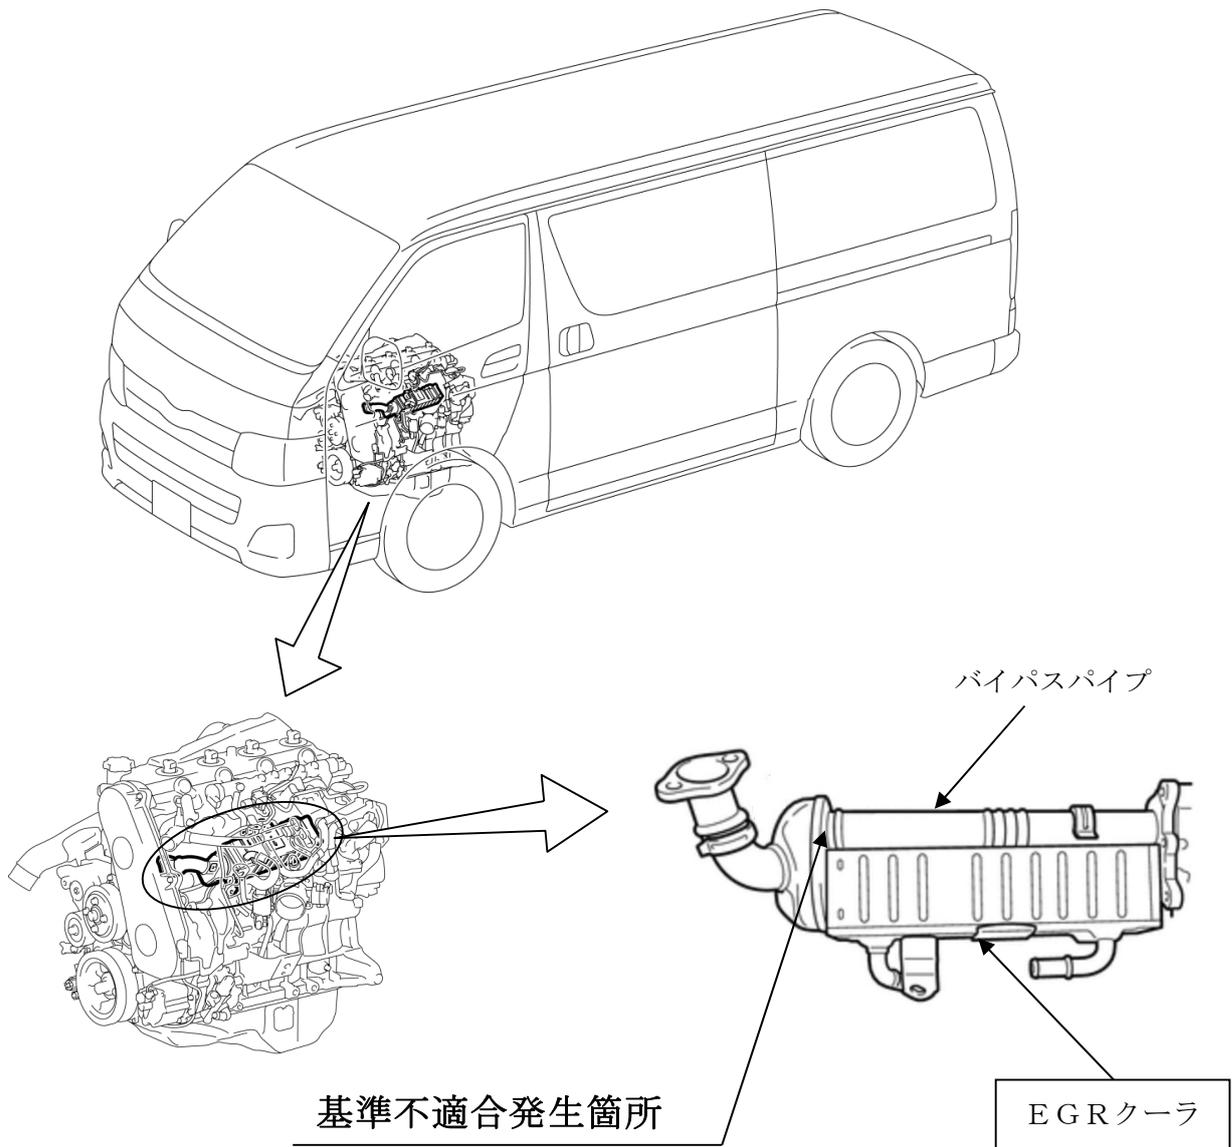

注： は交換部品を示す。

ディーゼル車の排気ガス再循環装置のEGRクーラ（再循環ガス冷却部）において、バイパスパイプの強度が不足しているため、冷熱の繰返しで当該パイプ接続部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、EGRクーラを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号 一上に黄色ペイントを塗布する。