


改善箇所説明図

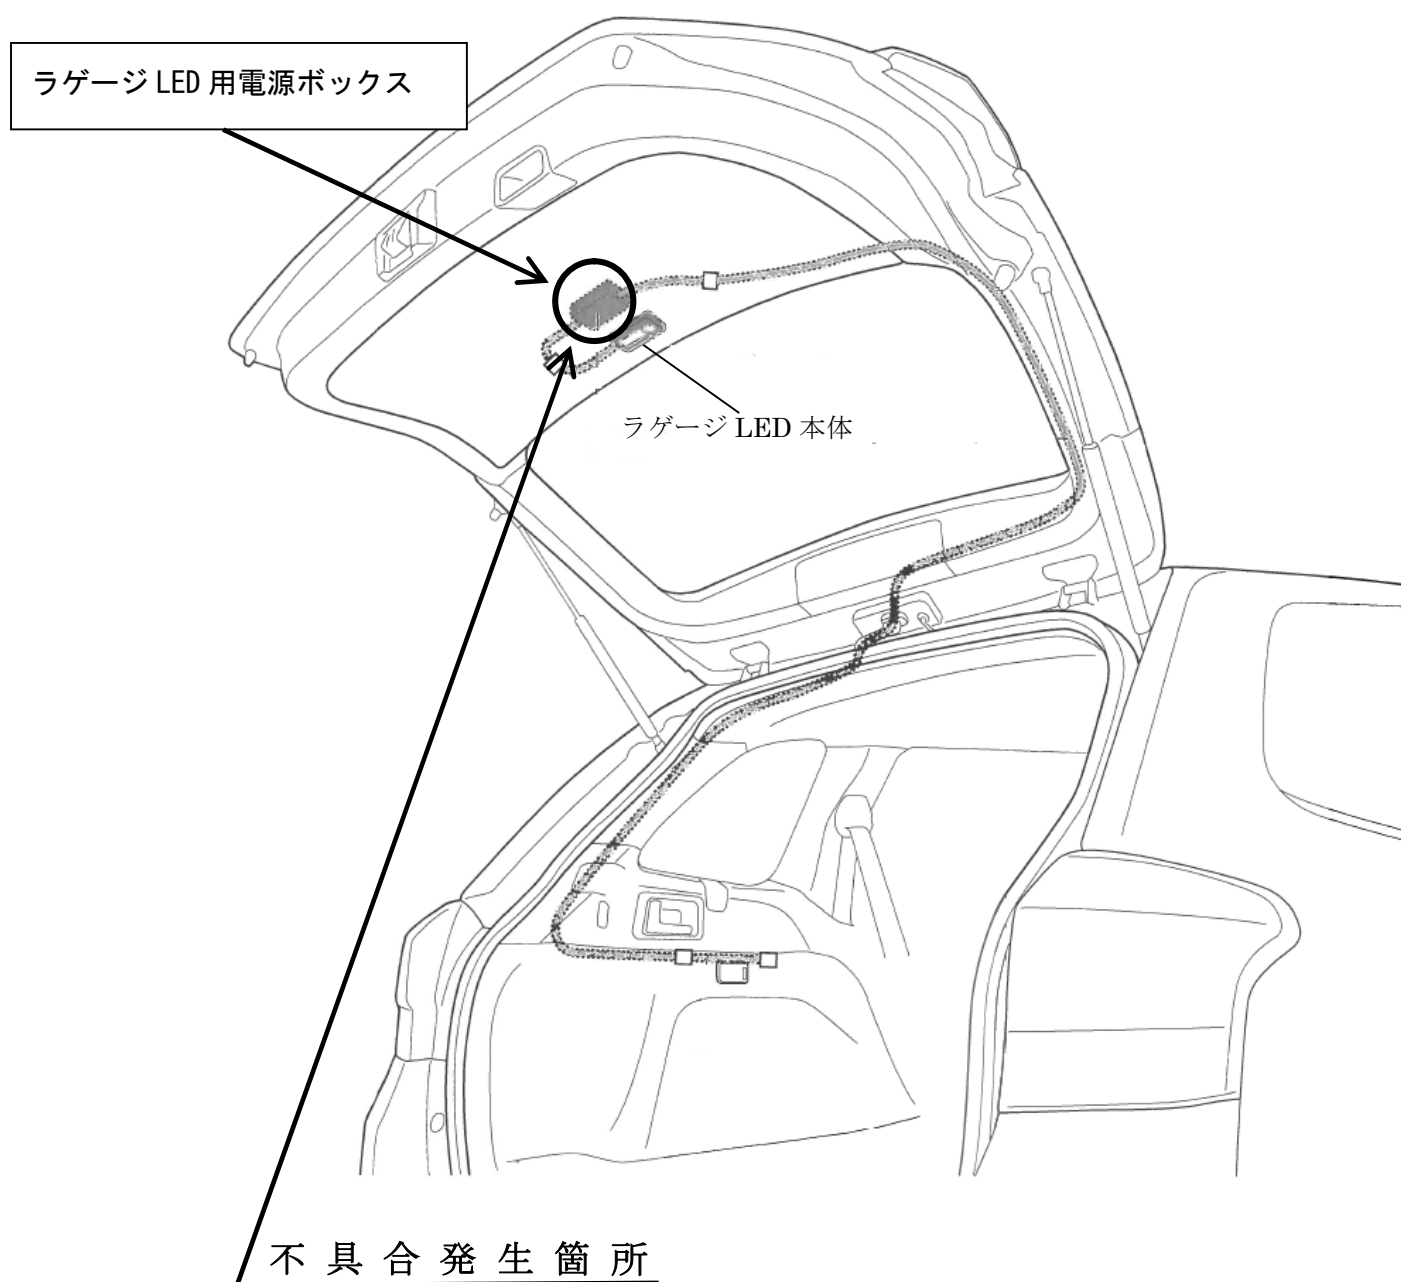

注) は交換部品を示す。

後付け用品のラゲージLEDにおいて、車両に接続する電源ボックスの配線が不適切なため、エンジンスイッチがオフ状態でも微小電流が流れ、長期間車両を使用しない場合、早期にバッテリーが上がる可能性がある。

改善内容

全車両、改善品の電源ボックスに交換及び取扱書の差替えを行う。

また、車両バッテリーの点検を実施し、基準値以下であればバッテリーを充電する。