


## 改善箇所説明図

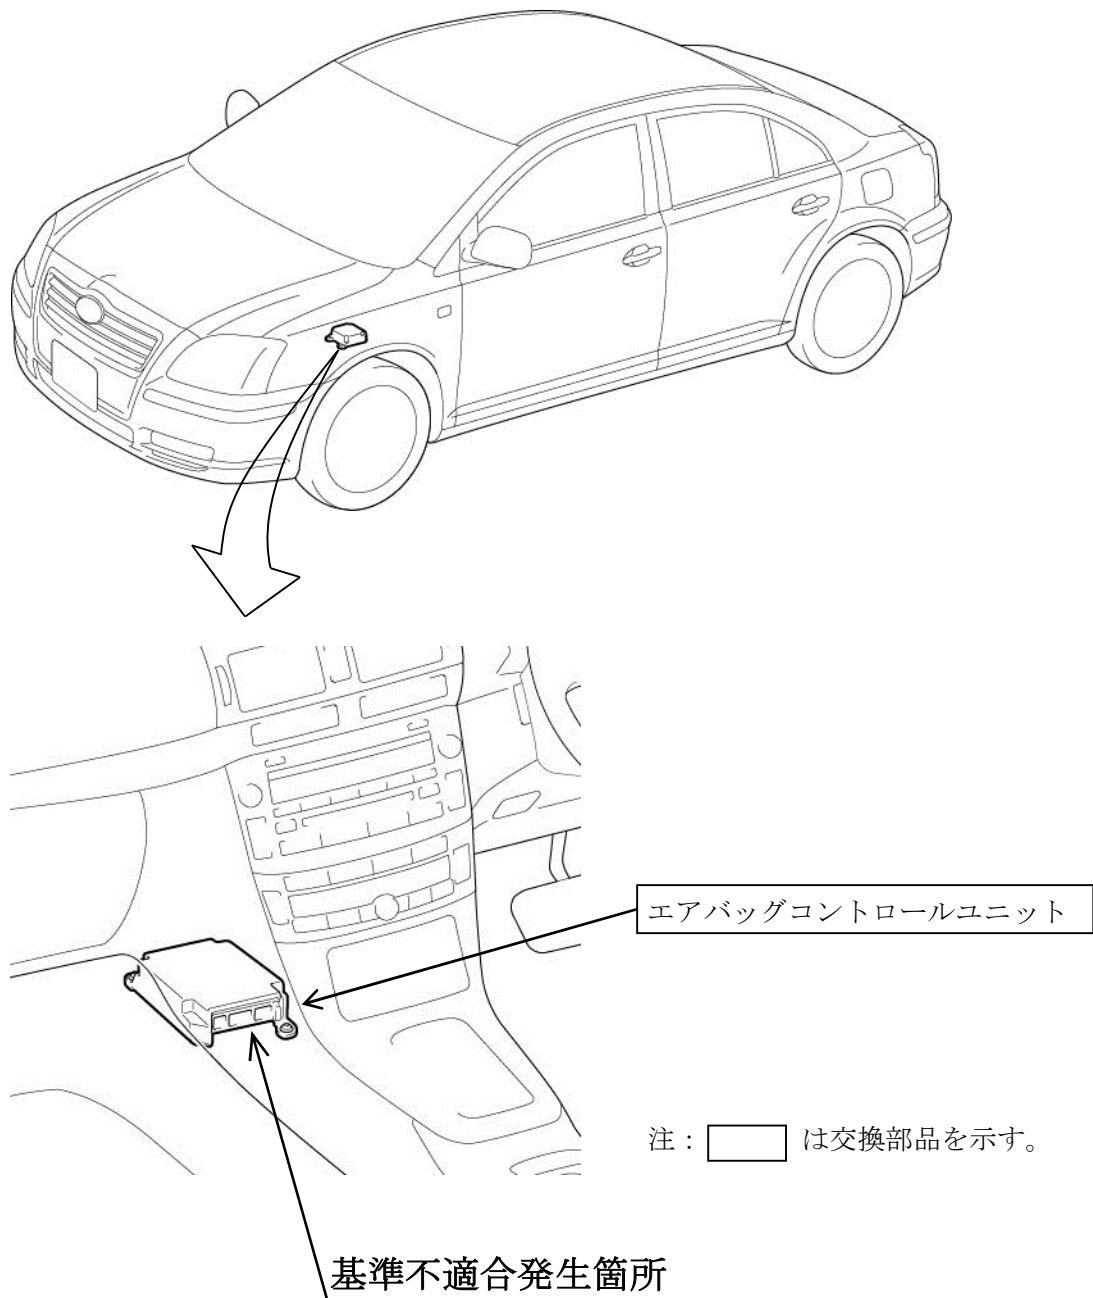

エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズの影響に対する検討が不十分なため、ノイズ耐力が不足しているものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内の I C チップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾上部に黄色ペイントを塗布する。