


改善箇所説明図

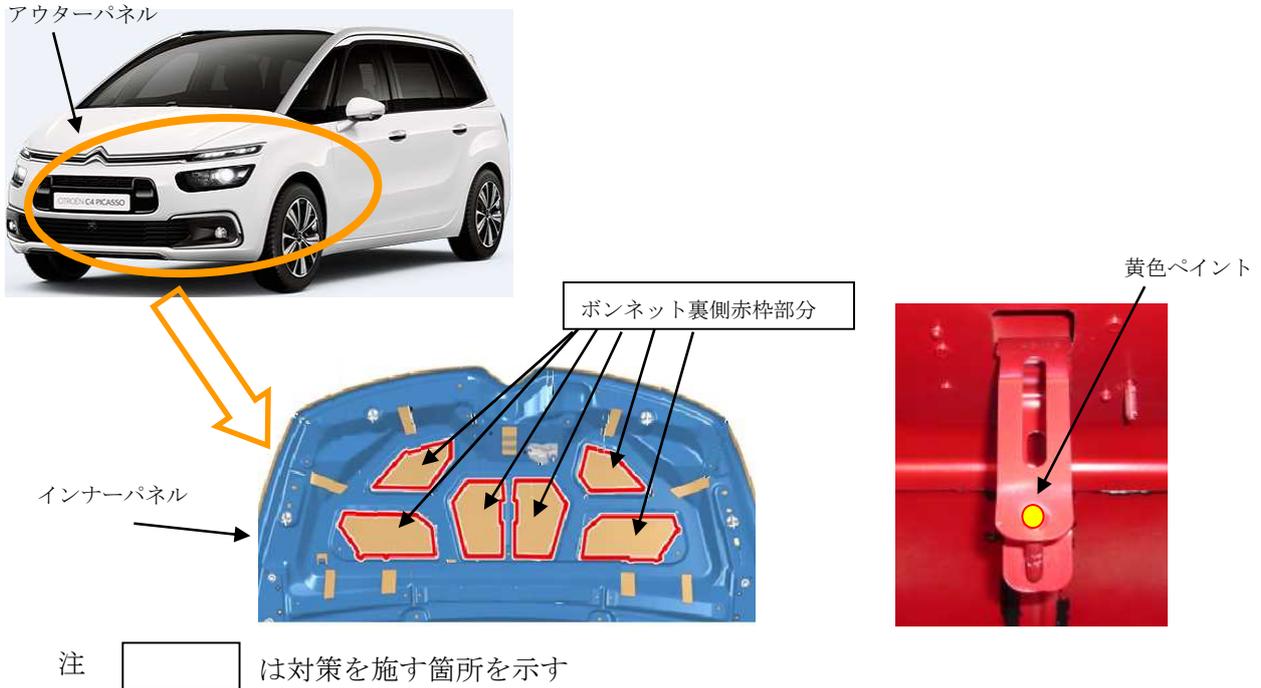

不具合の内容

ボンネットのアウターパネルとインナーパネルを接合する接着剤の塗布量および防錆処理の温度管理が不適切なため、当該接合部の接着力が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該接合が剥がれて、異音が発生し、最悪の場合、アウターパネルが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボンネットのアウターパネルとインナーパネルの間に接着剤を塗布する。

識別

ボンネットストライカーのフロント側に黄色のペイントでマーキングします。