


## 改善箇所説明図

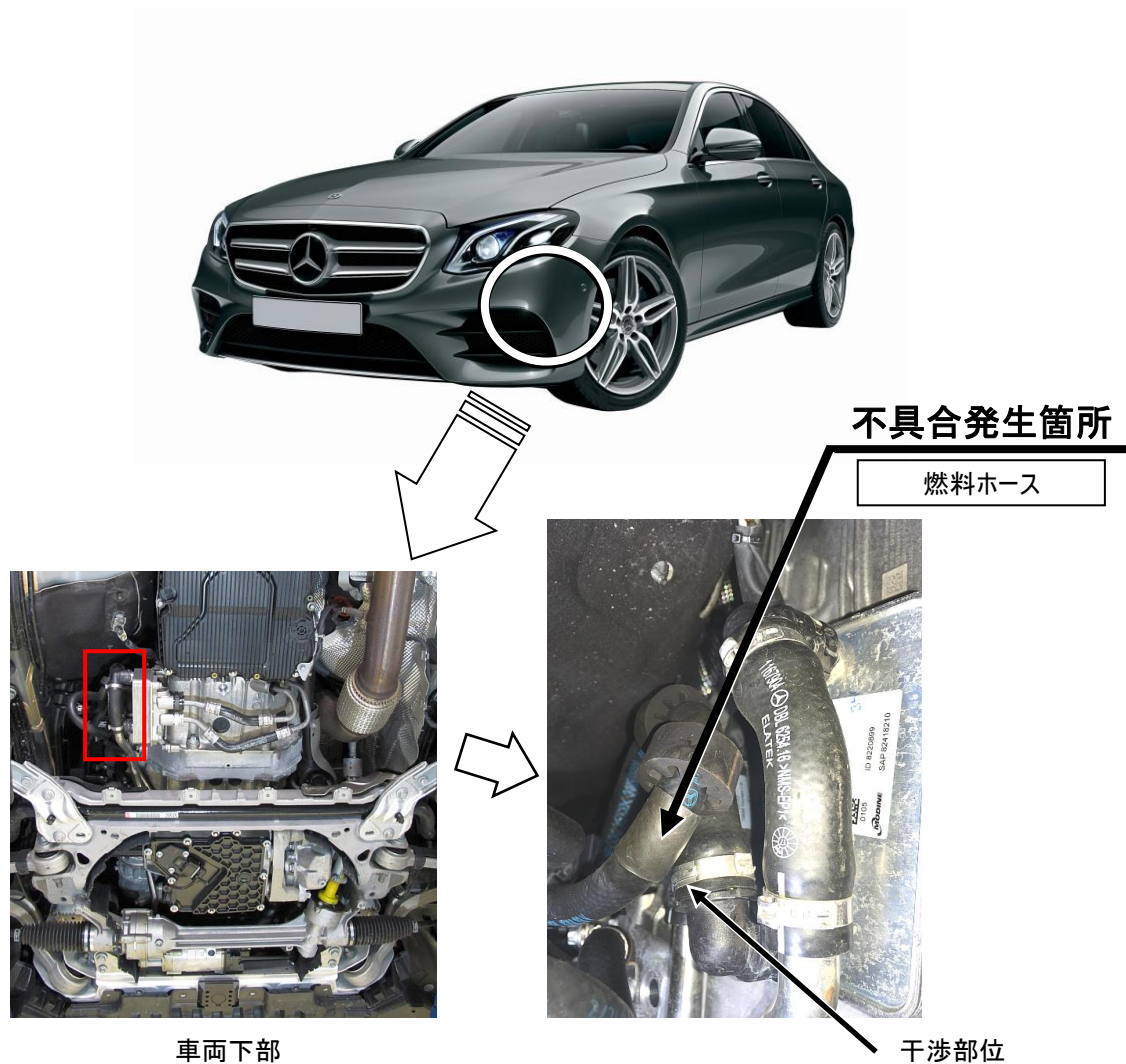

注:  は干渉の有無を点検し、干渉がある場合は適切な配策へ修正、損傷している場合は新品に交換する部品を示す

ディーゼルエンジンの燃料ホースにおいて、組み付け指示が不適切なため、他の部品と干渉するものがある。そのため、走行振動等により燃料ホースの表皮が摩耗して穴が空き、燃料漏れが発生し、最悪の場合、燃料供給が不足し走行中にエンジンストールが発生するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ホースの干渉の有無を点検し、干渉がある場合は適切な配策へ修正する。なお、燃料ホースが損傷している場合は、燃料ホースを新品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する