


## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

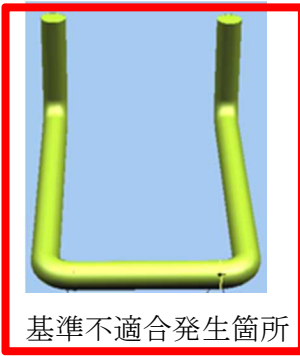

基準不適合発生箇所



I S O F I X 取付装置アンカー



I S O F I X 取付装置ラッチ (参考)

### <不具合内容>

年少者用補助乗車装置（I S O F I X 取付装置）において、接着剤の塗布方法が不適切なため、取付アンカーに不要な接着剤が付着しているものがある。そのため、年少者用補助乗車装置の取付けラッチと取付アンカーの嵌合が阻害され、年少者用補助乗車装置の取付が出来ないおそれがある。

### <改善内容>

全車両、取付アンカーを点検し、接着剤が付着しているものは除去し、防錆剤を塗布する。

### <識別方法>

Aピラー右側（ドアヒンジ下部）に黄色ペイントを塗布する。