


## 改善箇所説明図

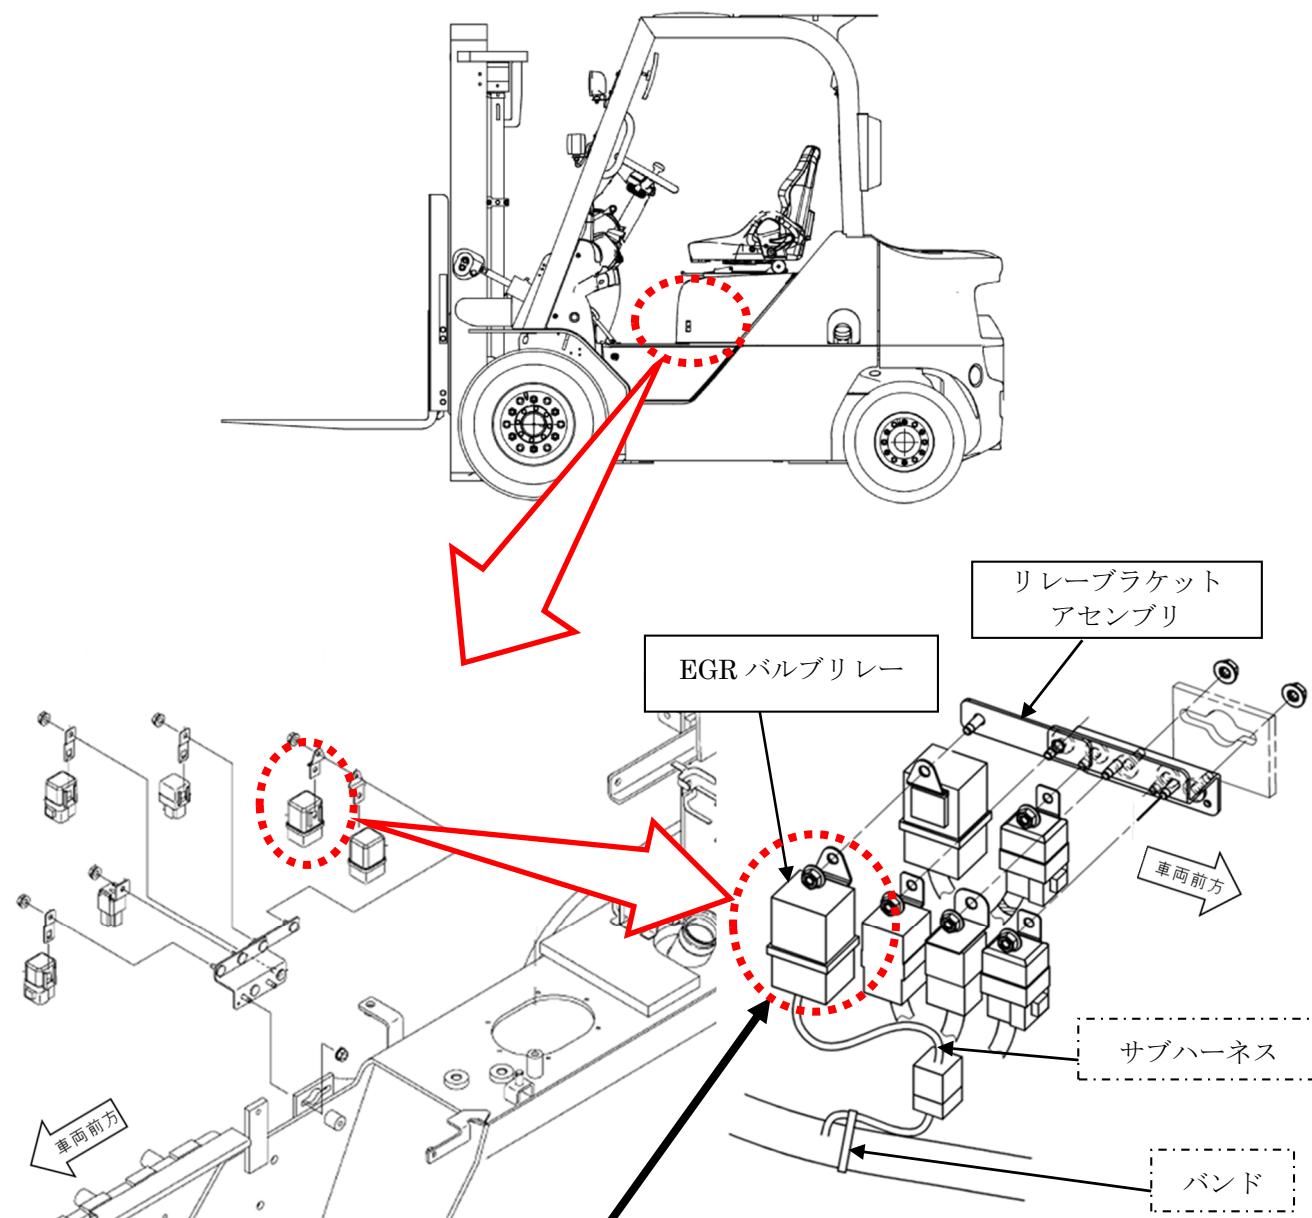

### 基準不適合発生箇所

フォークリフトの電気装置において、EGRバルブリレーの選定が不適切なため、コイルの耐久性が不足している。そのため、当該リレーが早期に破損してEGR制御ができなくなり、最悪の場合、NOxが排ガス規制値を超えるおそれがある。

注: [ ] は交換部品を示す。  
[ ] は追加部品を示す。

### 改善内容

全車両、EGRバルブリレー及びリレーブラケットアセンブリを対策品に交換し、サブハーネス及びバンドを追加する。

### 識別

改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4409のステッカーを貼付ける。