


# ①改善箇所説明図

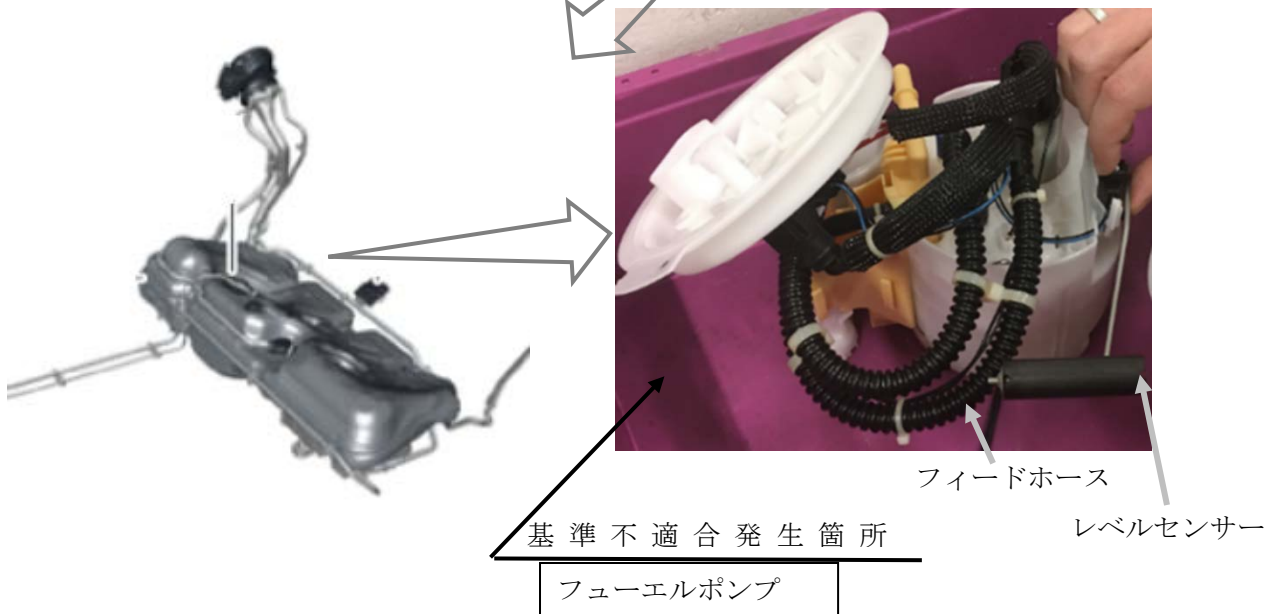

## 不具合の内容

フューエルタンク内のフューエルポンプの取り付けが不適切なため、レベルセンサーがフィードラインに干渉することがある。そのため、燃料の残量が正しく測定できず、メーターパネルの燃料残量が実際の燃料残量より多く表示された場合、ガス欠しエレストするおそれがある。

## 改善の内容

全車両、フューエルポンプのフィードラインの取り付けを修正する。

識別：左フロントドア ロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注)  は、修正を行う部品を示す。