


## 改善箇所説明図

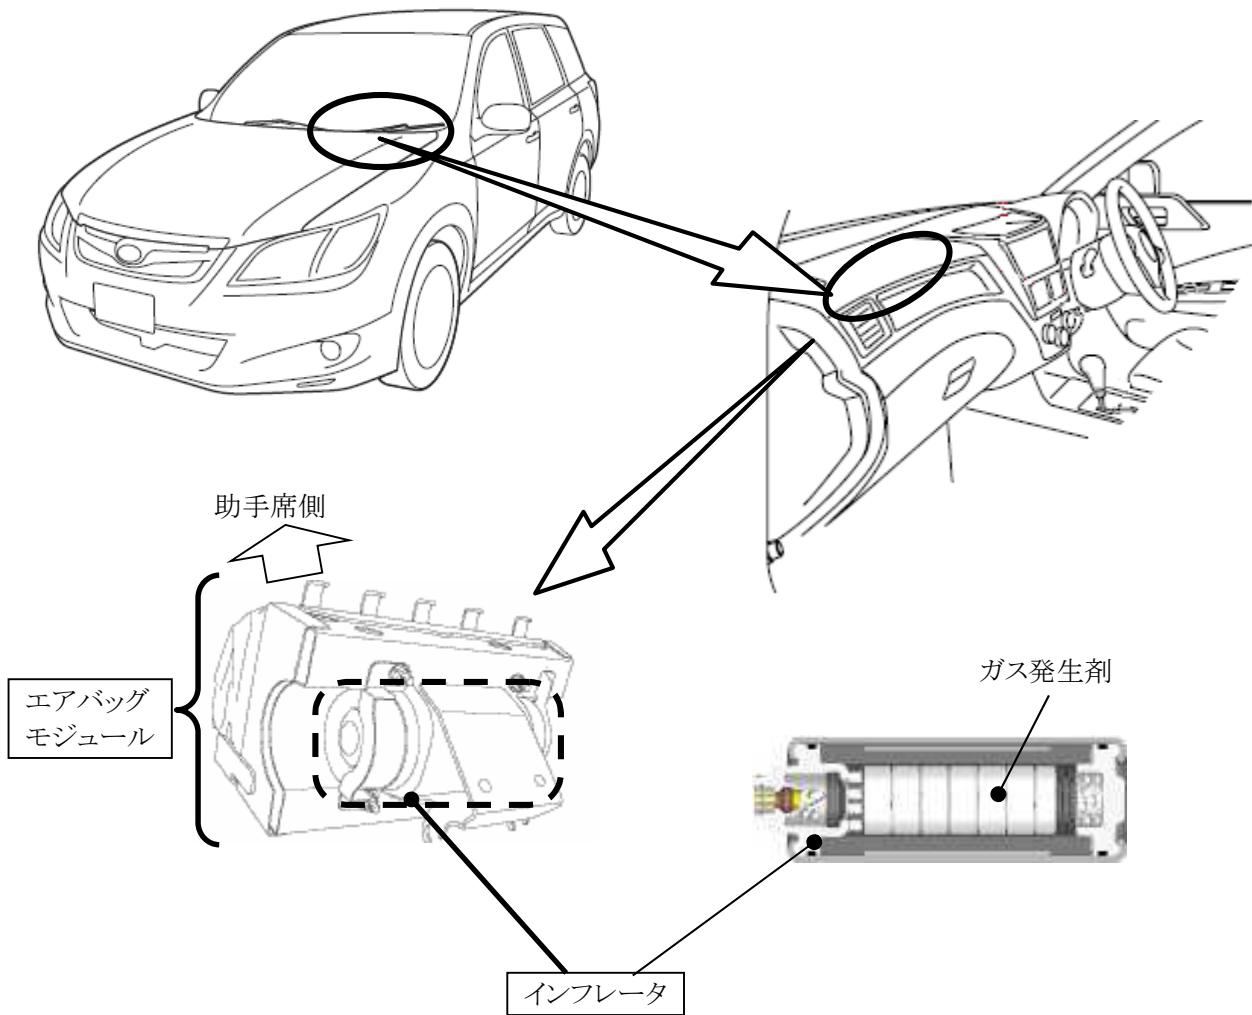

### 基準不適合箇所

助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。

### 改善内容

全車両、助手席用エアバッグインフレータまたはモジュールを対策品に交換する。

### 識別

エンジンルーム内の左ストラット取付け部の前方に黄色ペイントを3箇所塗布する。

注: [ ] は交換部品を示す。