



改善箇所説明図

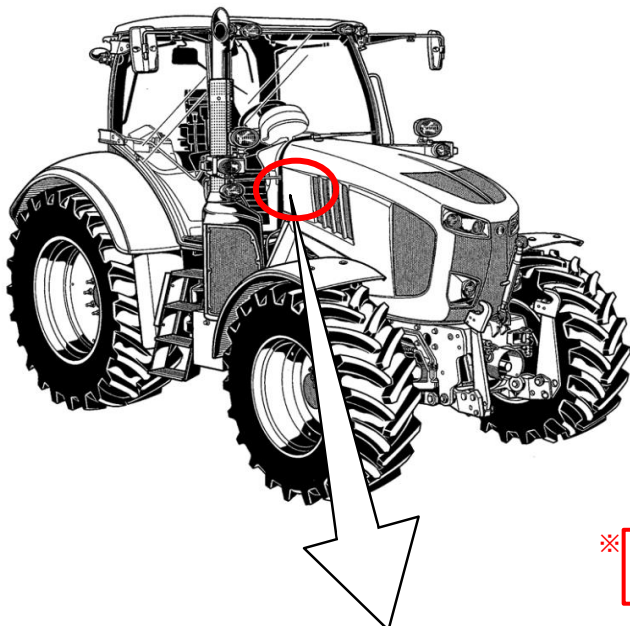

※ 基準不適合発生箇所
(クラッチペダル戻しスプリング)

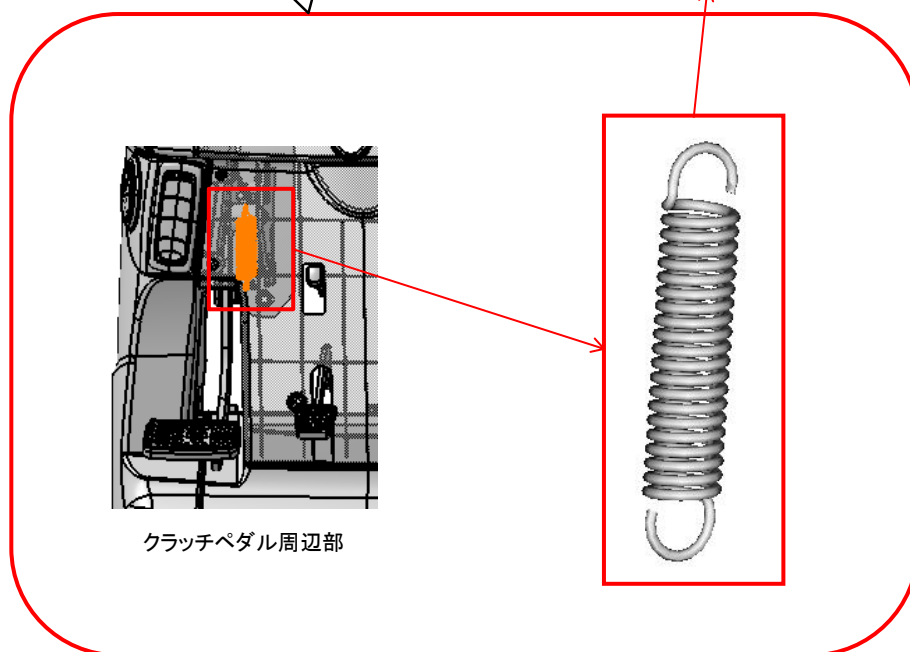

クラッチペダル周辺部

※は交換部品を示す。

農耕トラクタのクラッチペダル戻しスプリングにおいて、当該スプリングのフック部の強度が不足しているため、フック部が折損することがある。そのため、クラッチが常時切れた状態となり、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容:

全車両、クラッチペダル戻しスプリングを対策品に交換する。

改善後の識別:

下図の位置(クラッチペダル裏側)に白色マーキングを実施する。

