

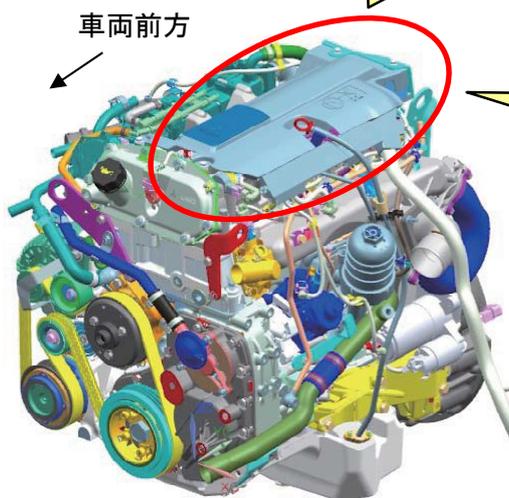


改善箇所説明図

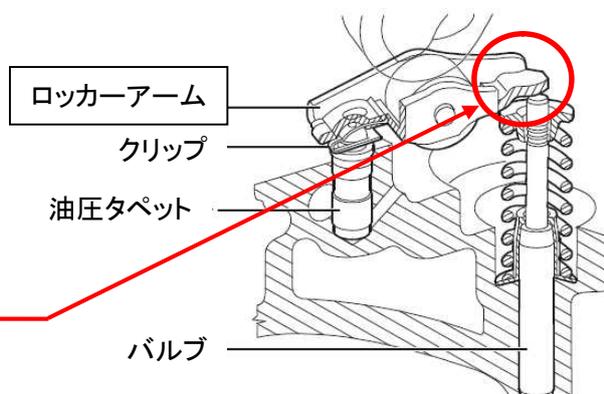

エンジン外観

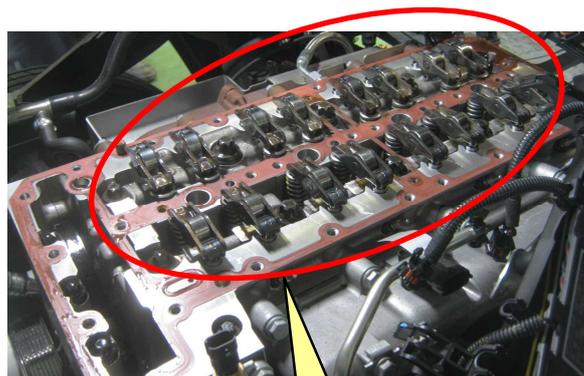

基準不適合発生箇所

小型トラック・バスの原動機において、ロッカーアーム製造用治具の管理が不適切なため、ロッカーアームの耐久性が不足しているものがある。そのため、早期にロッカーアームが異常摩耗して破損し、異音が生じて、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ロッカーアームを良品に交換する。また、ロッカーアームに異常摩耗が認められた場合は、シリンダーヘッド一式を交換する。

注：□は、良品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LT170」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近

バス：車両左後方点検リッド裏