



改善箇所説明図

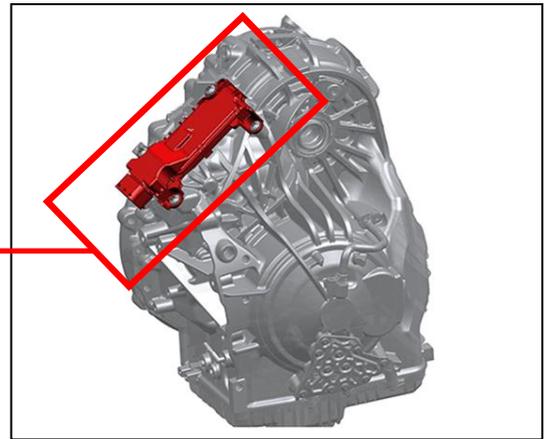

トランスミッションコントロールモジュール

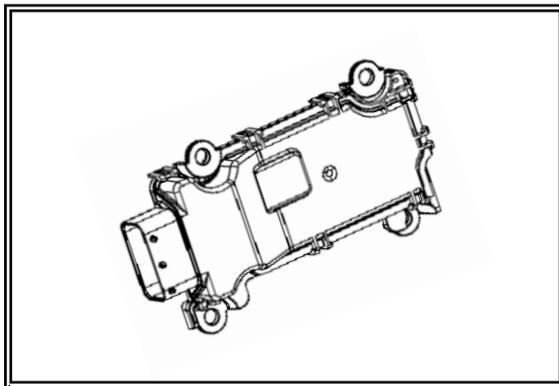

基準不適合発生箇所

トランスミッションコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、自動変速機のギヤ段を切替えるクラッチが適正に作動しないものがある。そのため、走行中に当該モジュールが指示するギヤ段に変速しなくなり、警告灯が点灯して、フェイルセーフモードに入ることによりギヤがニュートラルに切替わるおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスミッションコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

 : 対策部位を示す

識別 : 運転者席側ドアのラッチ下部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する