


改善箇所説明図

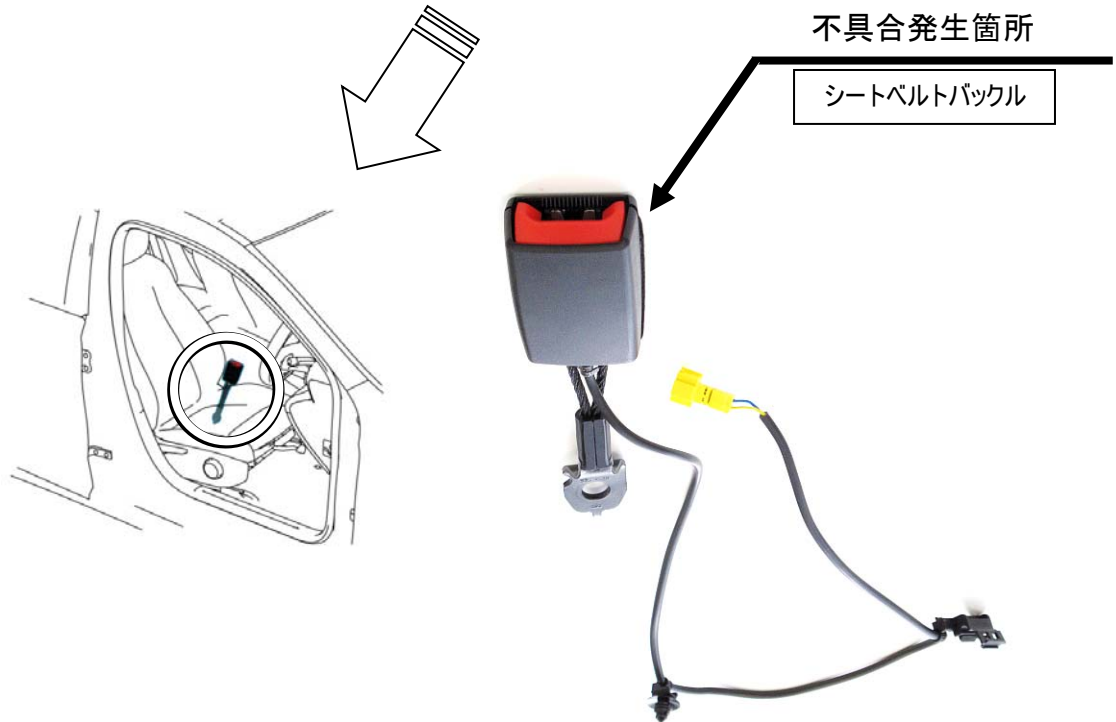

注: は良品に交換する部位を示す

前席のシートベルトバックルにおいて、プレス治具の管理が不適切なため、シートベルト装着時に金具ががたつくものがある。そのため、シートベルトの装着を正しく認識できず警告灯が点灯したまま、最悪の場合、衝突時に点火式シートベルトテンショナが作動せず、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、前席のシートベルトバックルの点検を行い、がたが生じている場合は良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する