


改善箇所説明図



燃料ライン

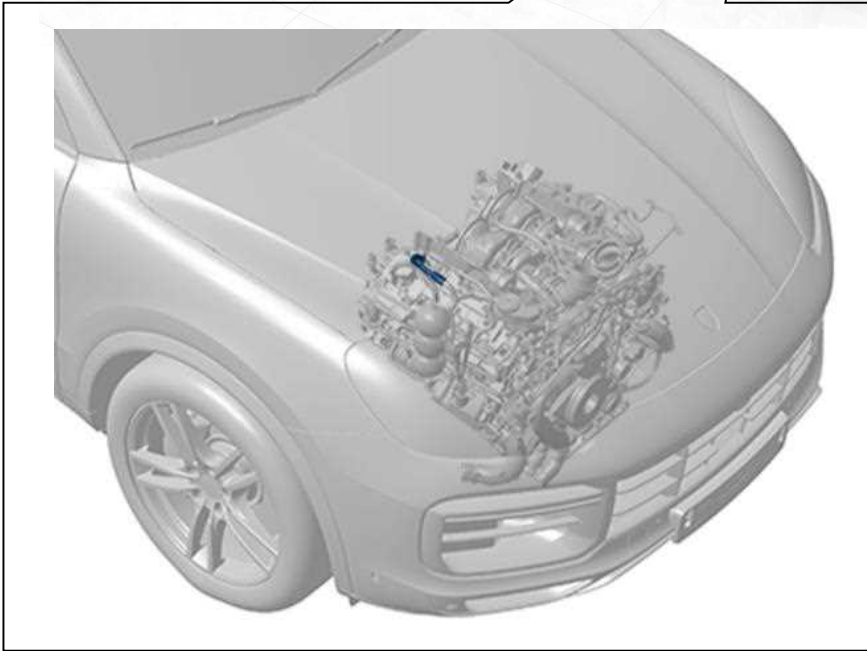

基準不適合発生箇所

燃料ラインにおいて、耐熱評価が不十分なため、耐熱性が不足している。そのため、エンジンルーム内の高温に晒されると当該ラインに亀裂が生じ、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ラインを対策品に交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は不具合発生箇所を示す