


改善箇所説明図

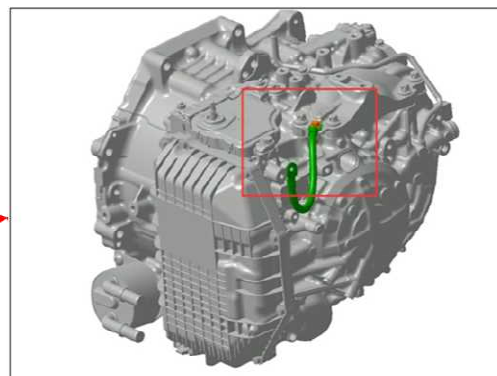

注： は対策する部品を示す

アースケーブル

不具合の内容

トランスミッションのアースケーブルにおいて、ケーブルの長さが不適切なため、車両振動等により引っ張りが発生することがある。そのため、使用過程で当該ケーブルが破断し、エンジンスターターが作動せず、エンジンの始動ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、アースケーブルを対策品に交換する。

識別

運転席側ドアロックストライカーの上側の固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。