


改善箇所説明図

基準不適合発生不箇所（赤丸囲み部分）

後輪用ブレーキホースにおける後輪ブレーキキャリパーとの接合金具加締め部

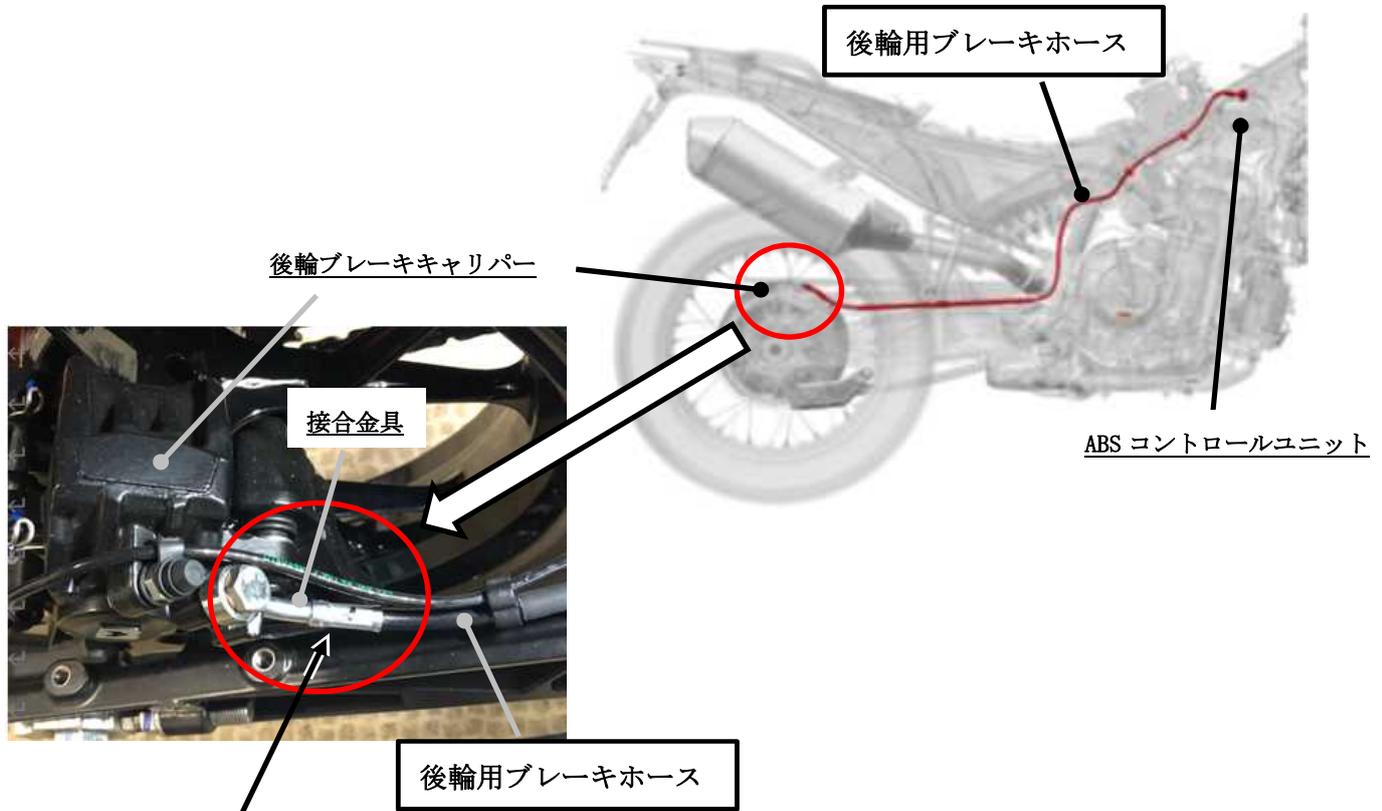

基準不適合発生箇所

後輪用ブレーキホースにおいて、製造時に使用材料が不適切なため、耐熱特性が不足しているものがある。そのため、車両走行時の後輪ブレーキの作動によりブレーキホースの接合金具加締め部が高温になると、ホース内部が損傷して詰まり、最悪の場合、後輪ブレーキが操作不能となるおそれがある。

改善の内容：

全車両、後輪用ブレーキホースを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、車台番号近傍に外-3069 のステッカーを貼付する。

注： は交換部品を示す。