


改善箇所説明図

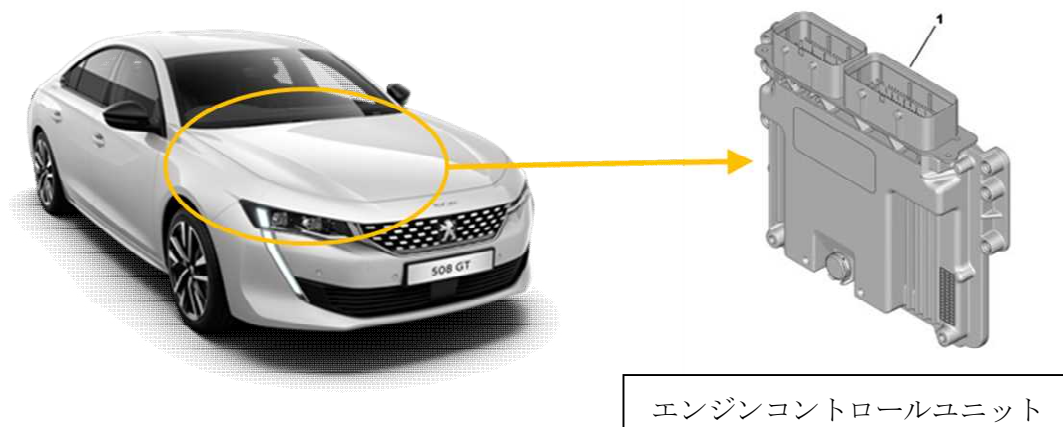

注： はプログラムを書き換える部品を示す

不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、低エンジン回転・定速走行などの低負荷走行の際に、NO_x（窒素酸化物）センサーが正しく機能していないと誤診断し、エンジン警告灯が点灯するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

助手席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に青ペイントを塗る。