


## 改善箇所説明図

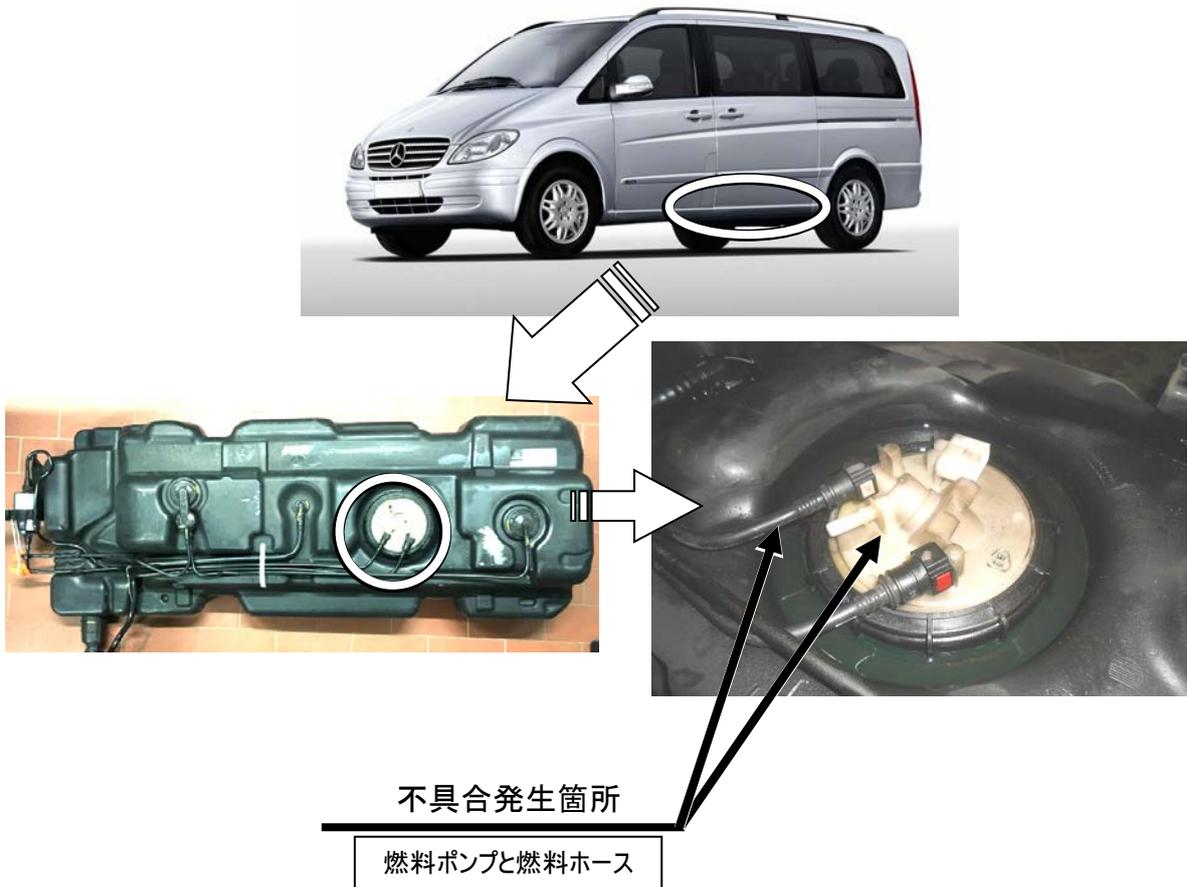

注:  は新品に交換する部位を示す

燃料タンクに装着されている燃料ポンプにおいて、車両搭載時の組み付けが不適切なため、リターンノズルに引張力がかかっているものがある。そのため、使用過程での負荷により当該リターンノズルに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプと燃料ホースを新品に交換し、適切に組み付ける。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する