


改善箇所説明図

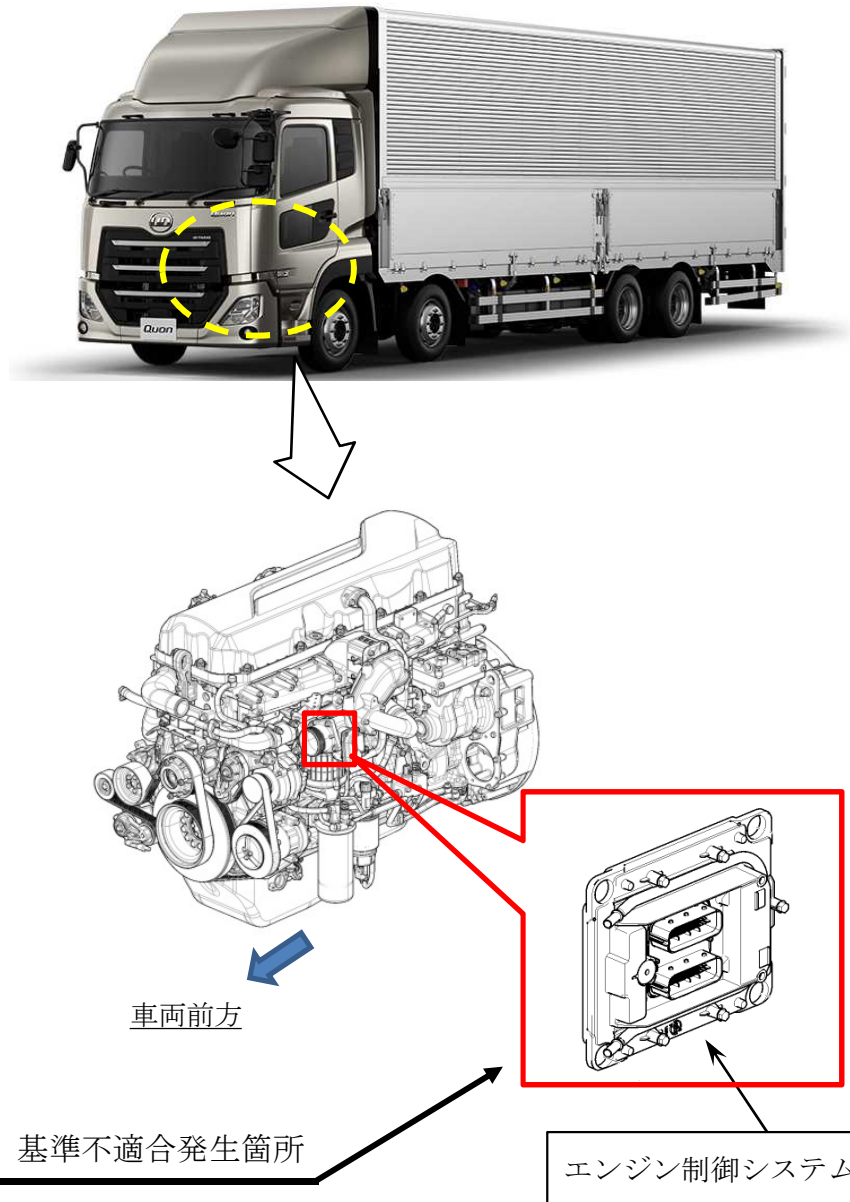

平成28年排出ガス規制対応の大型トラックのディーゼルエンジンにおいて、エンジン制御システム (EMS) のプログラム設定が不適切なため、燃料システムの燃料圧力制御の監視および吸気過給のブースト圧力センサ故障監視機能で診断が行われないことがある。そのため、故障を知らせる警告灯が点灯しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、EMSのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は交換する部品を示す。

識別： 改善済車両には助手席側 キャブマウント部に黄ペイントを塗布する。