


## 改善箇所説明図

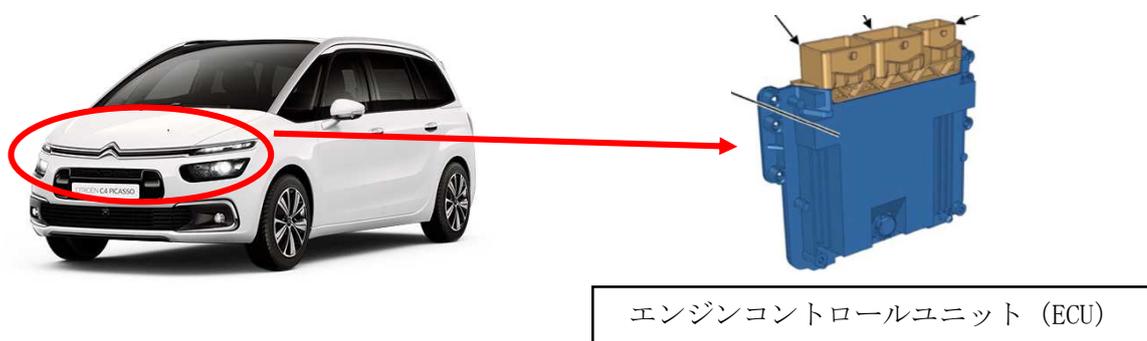

注：  は更新するソフトウェア搭載箇所を示す

### 不具合の内容

アダプティブクルーズコントロールにおいて、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、前方車両との車間距離が開いた際に急加速の信号が送られることがある。そのため、車両が急加速し、最悪の場合、前方車両に追突するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

### 識別

車台番号打刻の上段左側に青ペイントを塗る。