


改善箇所説明図

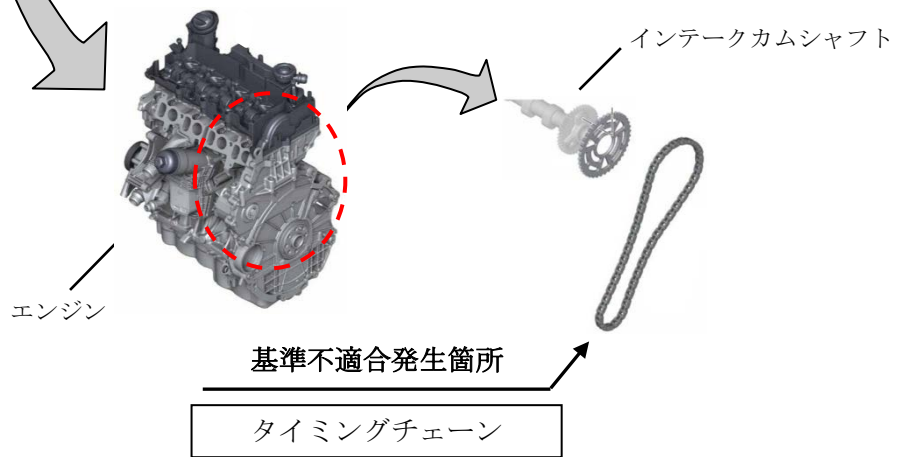

注) は、対策品に交換する部品を示す。

不具合の内容

直列4気筒ディーゼルエンジンにおいて、タイミングチェーンの素材と表面加工の選定が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、エンジン作動中にタイミングチェーンが破断し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、タイミングチェーンを対策品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。