


改善箇所説明図

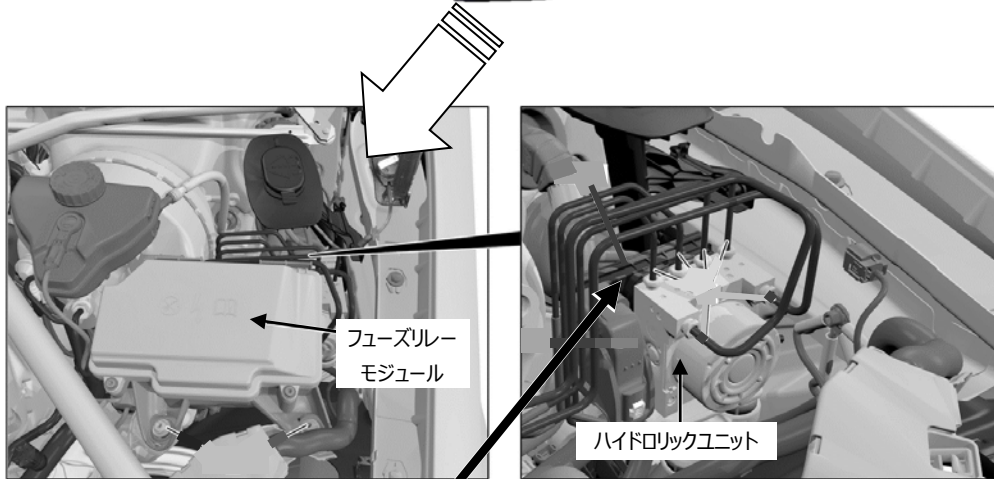

不具合発生箇所

ESP コントロールユニット

注: は対策プログラムに書き換える部位を示す

横滑り防止装置 (ESP)において、ESP コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、ヨーセンサの計算値にずれが生じることがある。そのため、走行状況に応じた ESP の制御が最適に行われず、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ESP コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する