


# 改善箇所説明図

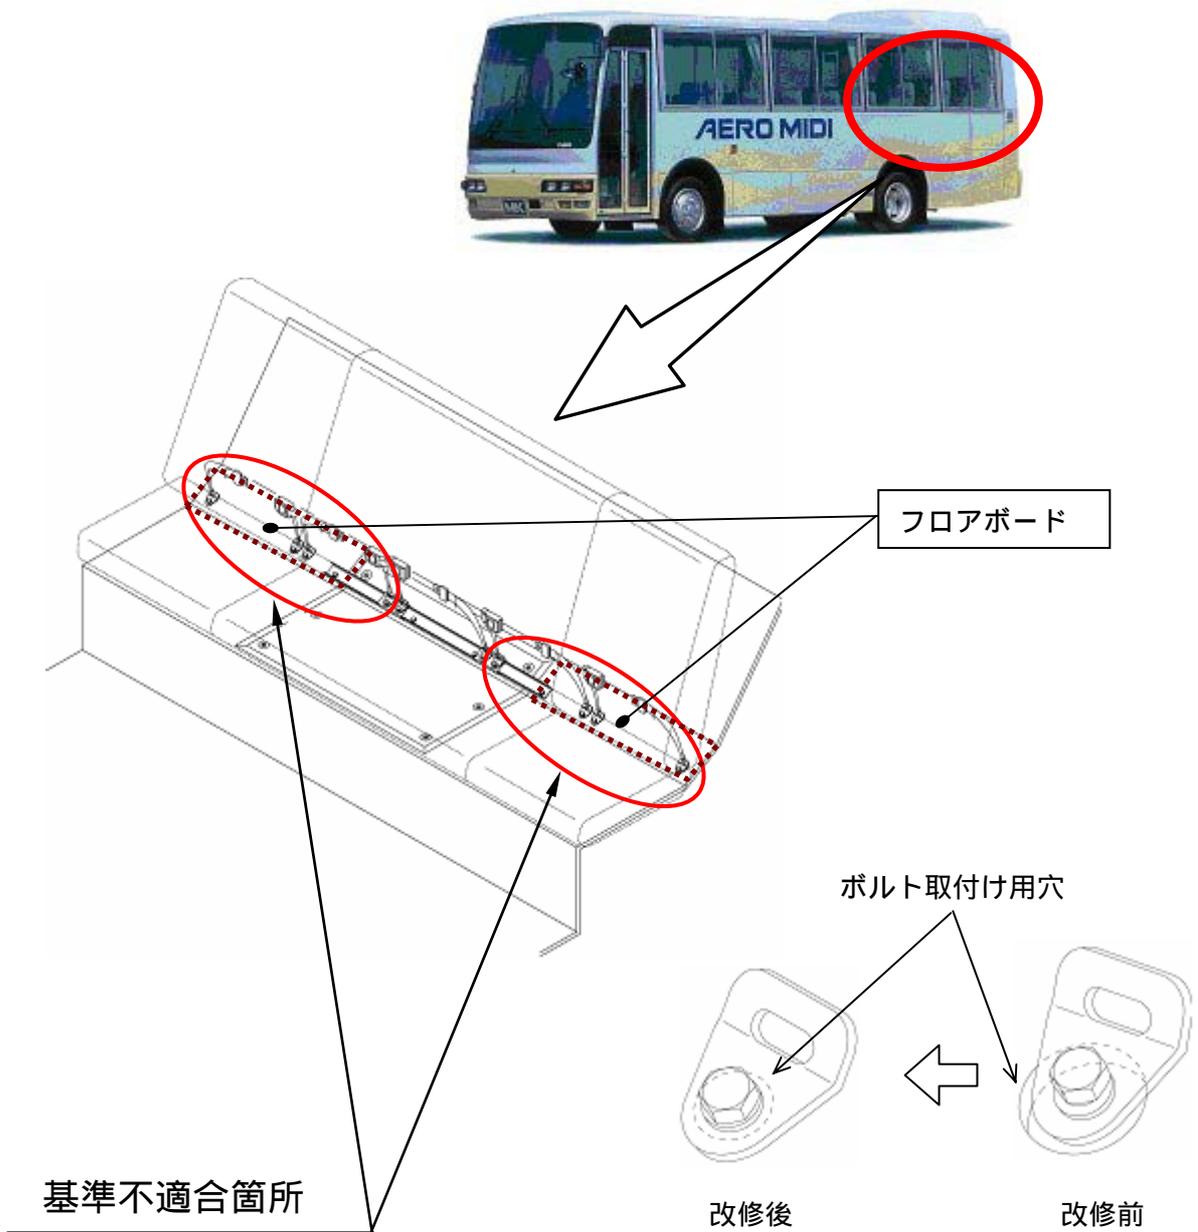

最後部座席のシートベルトの金具を固定するフロアボードの穴径が不適切なため、金具が傾いた状態で無理に取付られているため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、最悪の場合、衝突時等の際に乗客が前方に移動することを防止できなくなるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、当該フロアボードを対策品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「MB-10」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。