
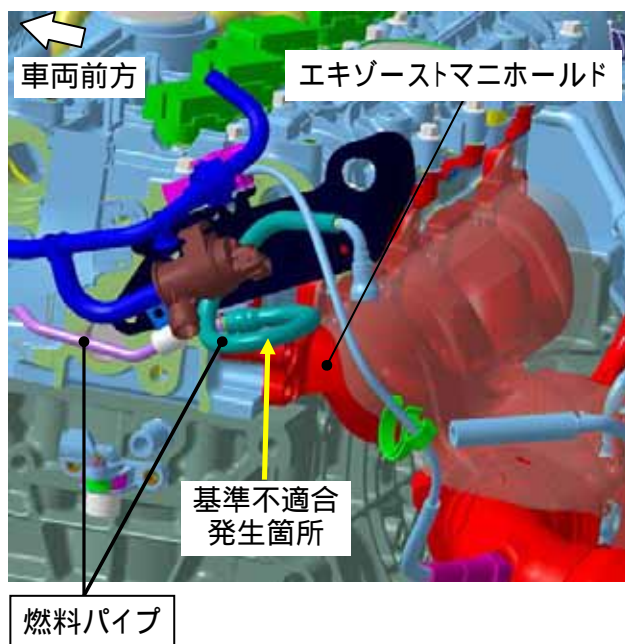


改善箇所説明図

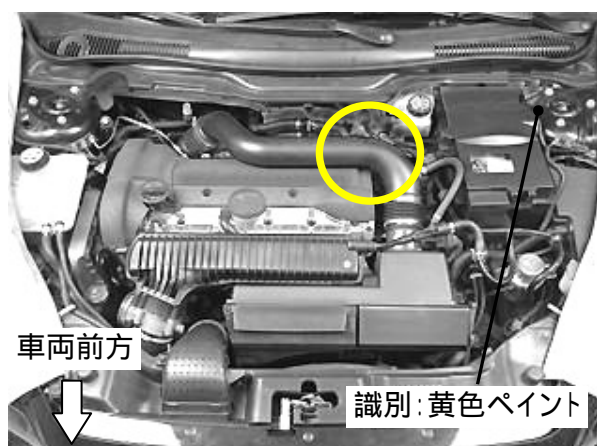

基準不適合発生箇所

ターボ付きエンジン搭載車両において、燃料パイプの耐熱性が不足しているため、エキゾーストマニホールド付近の熱影響により、当該パイプに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料パイプを対策品と交換する。

識別

左側ストラットタワー部へ黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。